

 TOYOTA BE-00439T-TME Wersja 10 21 czerwca 2021	Techniczny biuletyn serwisowy Temat: Aktualizacja 19MM modeli Toyota RAV4 z układem nawigacji, Corolla SD/HB/TS z układem nawigacji i bez (Panasonic, Harman) Obszar zastosowania: Wszystkie rynki Modele – Kody modeli: Corolla - MZEH12, NRE210, ZRE210, ZWE211 ; RAV4 - AXAH52, AXAH54, MXAA52, MXAA54 ;	Elementy elektryczne nadwozia
---	---	---

Treść dodana do wersji poprawionej

Zaktualizowano wewnętrzne odnośniki w biuletynie serwisowym w celu ułatwienia procedur dla pojazdów z układem nawigacji i bez układu nawigacji.

Pojazdy z układem nawigacji: Dodano aktualizację DCU jako poprzedni krok przed wykonaniem aktualizacji właściwej w przypadku, gdy wersja oprogramowania jest zbyt stara, aby zapobiec problemom.

Wprowadzenie

System Toyota audio jest teraz dostępny z dodatkowymi funkcjami, takimi jak Apple CarPlay® oraz Android Auto™ w wybranych modelach pojazdów Toyota. Wykonaj procedurę aktualizacji oprogramowania opisaną w tym biuletynie, aby zainstalować te nowe funkcje. Przeprowadzenie tej aktualizacji oprogramowania może zmienić warunki działania niektórych jednostek głównych. Procedura ta spowoduje aktualizację oprogramowania układu nawigacji i jednostki głównej z wersji CY17 do CY17Plus.

Ważne

Po przeprowadzeniu aktualizacji zarejestruj zaktualizowany pojazd przez kanał gwarancji. Zapoznaj się z informacjami na ostatniej stronie tego TSB „Rejestracja aktualizacji przez kanał gwarancji”.

Po przeprowadzeniu aktualizacji jej usunięcie będzie niemożliwe.

Informacja o częściach

Wymiana części nie jest wymagana.

Procedura aktualizacji oprogramowania

- [Zamów klucze USB](#)
- [Przygotowanie oprogramowania](#)


- [Sprawdzenie wersji modułu MEU nawigacji i modułu DCU jednostki głównej przed aktualizacją](#)
- [Aktualizacja oprogramowania modułu MEU nawigacji i jednostki głównej DCU do najnowszej wersji CY17](#)
- [Pojazdy bez układu nawigacji](#)
- [Pojazdy z układem nawigacji](#)
- [Sprawdzenie wersji modułu MEU układu nawigacji po zakończeniu aktualizacji](#)
- [Aktualizacja oprogramowania modułu DCU jednostki głównej](#)
- [Sprawdzenie wersji oprogramowania modułu DCU po zakończeniu aktualizacji](#)
- [Aktualizacja oprogramowania — instalacja RC 2002+](#)
- [Postępowanie w sytuacji wystąpienia komunikatu o błędzie](#)

Słownictwo:


- MEU (Moduł rozszerzeń multimedialnych) = Moduł nawigacji (niewidoczny), umieszczony pod modułem DCU
- DCU (Jednostka sterująca ekranem) = Jednostka główna, ekran multimedialny na którym są wyświetlane wszystkie dane układu informacyjno-rozrywkowego
- CY17 = 17MM
- CY17+ / CY17 Plus = 19MM

Schematy postępowania

Przegląd informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania dla pojazdów BEZ UKŁADU NAWIGACJI

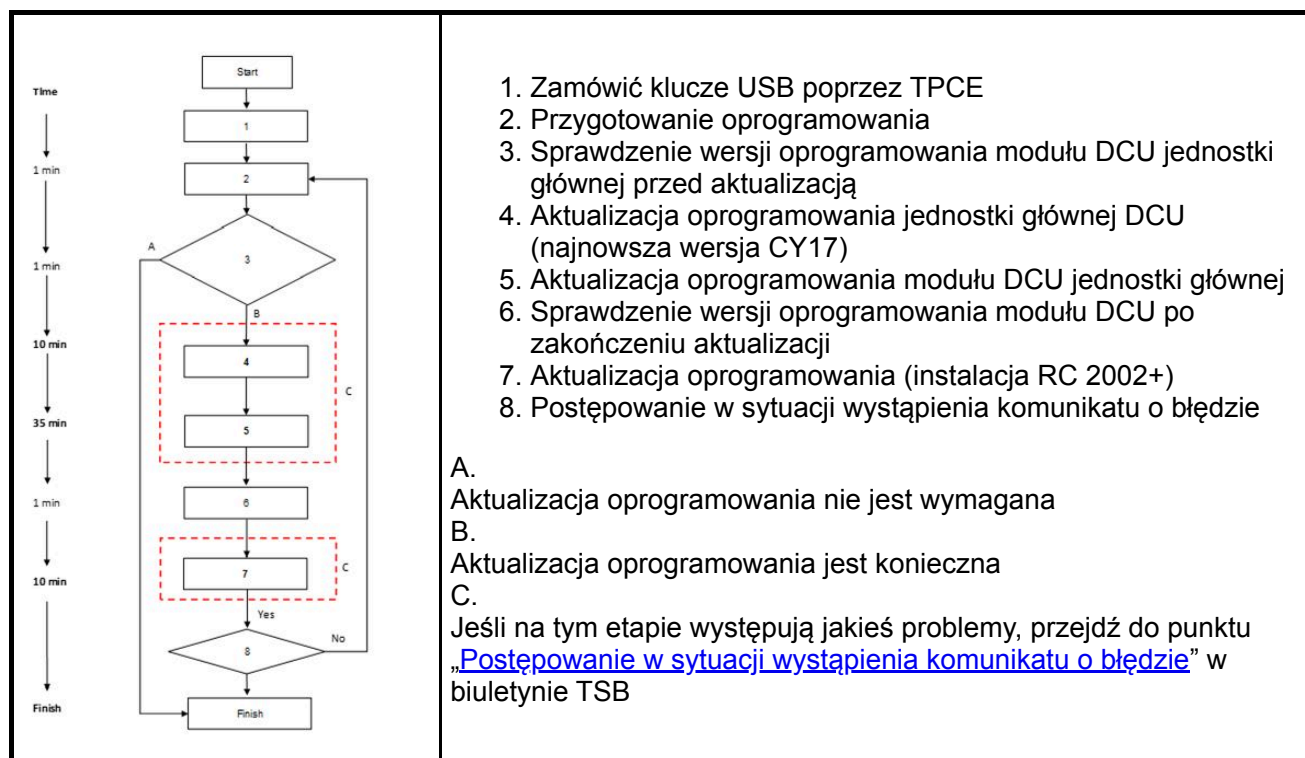

Przegląd informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania dla pojazdów z układem nawigacji

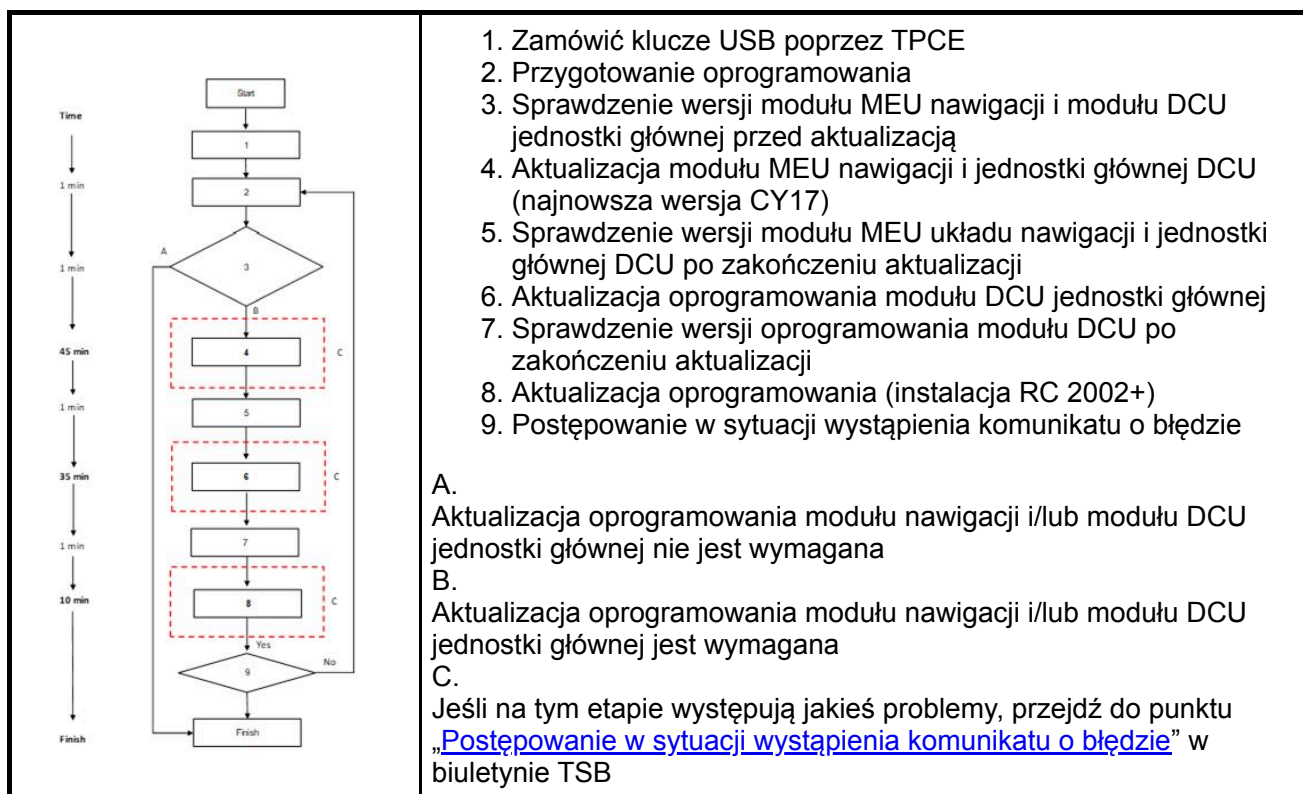

Aktualizacja oprogramowania systemu multimedialnego

MULTIMEDIA UNIT	MULTIMEDIA SOFTWARE UPGRADE FILE
Retrofit script (USB_1)	Full_upgrade_package_Toyota_USB1.zip zip-🔒: rtsHKUasDD259444AZR
Update file (USB_2) DCU CY17 update files (USB_2) RC 2002+ (USB_2)	Full_upgrade_package_Toyota_USB2.zip zip-🔒: 5PKE4O0dJeMd439c58d
DCU CY17+ update files (USB_3)	EUROPE Full_upgrade_package_Toyota_USB3_EU.zip zip-🔒: M2mpLqbo1MsDqWQNkUe
	RUSSIA and KAZAKHSTAN Full_upgrade_package_Toyota_USB3_RU.zip zip-🔒: er43DFeldk42fML52641

Pobranie pliku oprogramowania modułu multimedialnego

Plik aktualizacji oprogramowania modułu multimedialnego można pobrać bezpośrednio z tego biuletynu serwisowego, klikając na nazwę pliku w powyższej tabeli. Po pobraniu plik można zapisać bezpośrednio na pustym nośniku pamięci USB.



Etapy aktualizacji



1. ZAMÓW KLUCZE USB

Do rozpoczęcia operacji aktualizacji KONIECZNE jest zamówienie trzech kluczy USB (czerwony, czarny i zielony).

Można je zamówić w TPCE (Centrum dystrybucji części Toyota na Europę), podając numer części: **PW675-00RT1**.

Poniżej zamieszczono informacje o wymaganych kluczach USB

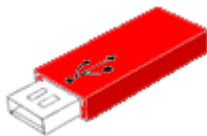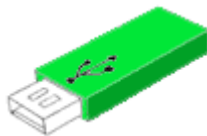Aktualizacja 19MM dla modeli Panasonic TOYOTA Corolla T1/T1.5/T2 i RAV4 T2				
				
1		2		3
Rozpoczęcie aktualizacji układu nawigacji (skrypt interwencyjny)	---->	Aktualizacja układu nawigacji i jednostki głównej (najnowsza wersja CY17) RC 2002+	---->	Aktualizacja jednostki głównej TOYOTA (oprogramowanie aktualizacyjne)
USB 1 + USB 2 = 55 minut				USB 3b = 35 minut
Całkowity czas dla pojazdów Z NAWIGACJĄ = 1 godz. 30 minut (T1.5/T2) Całkowity czas dla pojazdów BEZ NAWIGACJI = 55 minut (T1)				

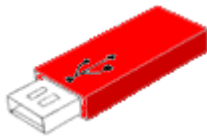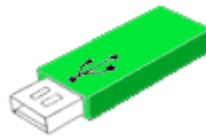Czerwony	Czarny	Zielony
USB 1 (8 GB)	USB 2 (16 GB)	USB 3 (32 GB)
		

W zależności od pojazdu i układu multimedialnego konieczne mogą być następujące klucze USB:

Pojazdy	Dostawcy	USB 1	USB 2	USB 3
TOYOTA Corolla T1 (bez układu nawigacji)	Panasonic	-	●	●
TOYOTA Corolla T2 + RAV4 T2 (z układem nawigacji)	Panasonic + Harman	●	●	●

Jak wyjaśniono powyżej, niniejszy techniczny biuletyn serwisowy dotyczy 2 rodzajów pojazdów:

- Dla modeli TOYOTA Corolla bez fabrycznego układu nawigacji konieczny będzie tylko klucz USB nr 2 i 3.
- Dla modeli TOYOTA RAV4 z fabrycznym układem nawigacji oraz modeli Corolla z fabrycznym układem nawigacji i dodatkowym układem nawigacji konieczny będzie klucz USB nr 1, 2 i 3.

Czas aktualizacji oprogramowania może się różnić zależnie od systemu multimedialnego w pojeździe i można go podsumować w następujący sposób:

- Jeśli zainstalowana wersja nawigacji to "943", "A36", "A4D", "B00", "B7E", "2017v1" lub "2017v2", układ nawigacji nie zareaguje na nośnik pamięci USB i przed przystąpieniem do instalacji konieczna będzie aktualizacja mapy. Po zakończeniu aktualizacji mapy można będzie przejść do instalacji aktualizacji oprogramowania (aktualizacja oprogramowania nawigacji, a następnie aktualizacja oprogramowania jednostki głównej). Ta procedura (aktualizacja mapy + aktualizacja MEU + aktualizacja DCU) może potrwać ok. dwóch godzin.

- b. Jeśli wersja oprogramowania nawigacji to „2018 v1” lub nowsza, można bezpośrednio przejść do instalacji aktualizacji oprogramowania (aktualizacja oprogramowania nawigacji, a następnie aktualizacja oprogramowania jednostki głównej). Ta procedura (aktualizacja MEU + aktualizacja DCU) może potrwać około półtorej godziny.

Jednakże aby możliwa była aktualizacja mapy OTA (bezprzewodowo), i tak konieczna jest aktualizacja mapy. Aktualizację tę można wykonać przed aktualizacją mapy/modułu MEU (zalecane) lub po aktualizacji mapy/modułu MEU.

- c. Jeśli w pojeździe NIE JEST ZAMONTOWANA NAWIGACJA, wymagana jest tylko aktualizacja oprogramowania jednostki głównej; ta procedura (aktualizacja DCU) powinna zająć około jednej godziny.

2. PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA

- a. NALEŻY PRZYGOTOWAĆ TRZY PUSTE NOŚNIKI PAMIĘCI USB W CELU WYKONANIA AKTUALIZACJI.

Specyfikacja USB

Rozmiar: 8 GB, 16 GB i 32 GB


Wersja: USB 2.0 lub nowsza

Format plików: FAT32

- b. PRAWIDŁOWY SPOSÓB FORMATOWANIA NOŚNIKA USB.

Bardzo ważne: Nośnik USB musi zostać sformatowany do systemu plików FAT 32. Poniższa procedura dotyczy wyłącznie systemu Windows.

- i. Włóż nośnik USB do komputera.
- ii. Kliknij przycisk „**Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**” w okienku komunikatu wyświetlanego automatycznie po włożeniu nośnika USB. Jeśli to okienko nie jest wyświetlane automatycznie, uruchom eksploratora plików, naciskając jednocześnie klawisze Windows i E.
- iii. Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę podłączonego przed chwilą nośnika USB, który zostanie wyświetlony w oknie „Mój komputer” eksploratora plików.
- iv. Kliknij lewym przyciskiem myszy opcję „**Formatuj**”. Upewnij się, że wybrany system plików to FAT32.
- v. Kliknij lewym przyciskiem myszy opcję „**Rozpocznij**”, aby kontynuować.
Uwaga:Formatowanie skasuje wszystkie wcześniej zapisane dane na nośniku USB. Upewnij się, że istotne dane zostały zapisane również w innym miejscu.

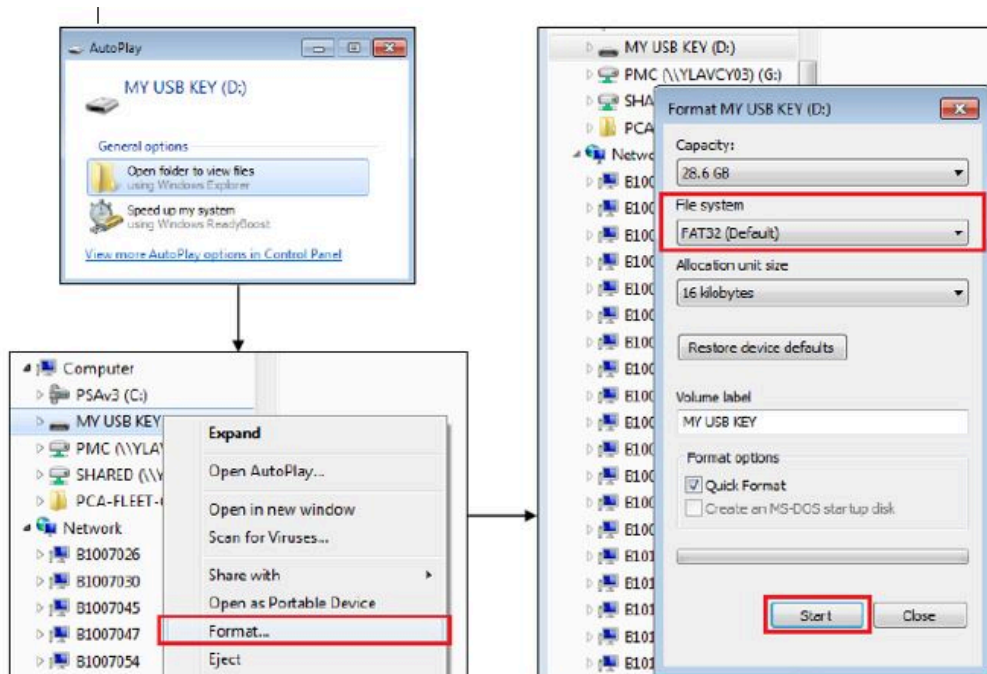

- C. PO ZAKOŃCZENIU PROCEDURY POBIERANIA ROZPAKUJ POBRANY PLIK ZIP I SKOPIUJ ZAWARTOŚĆ ROZPAKOWANEGO FOLDERU BEZPOŚREDNIO DO GŁÓWNEGO KATALOGU NOŚNIKA USB, TAK JAK POKAZANO PONIŻEJ.

Zawartość nośników USB:

Czerwony nośnik USB 1 zawiera „skrypt aktualizacyjny”. Należy je umieścić bezpośrednio w głównym katalogu nośnika. Upewnij się, że na nośniku USB 1 znajduje się następujący plik - > 1 folder, całkowita objętość 479 kb:

Name	Status	Date modified	Type	Size
intervention	Ⓜ R	05/03/2020 15:28	File folder	

Uwaga

„Skryptu aktualizacyjnego” można używać ze wszystkimi istniejącymi wariantami.

Czarny nośnik USB 2 zawiera „pliki aktualizacyjne”. Należy je umieścić bezpośrednio w głównym katalogu nośnika. Każdy wariant wymaga własnego pliku .kwi. Upewnij się, że na nośniku USB 2 znajdują się następujące pliki -> 19 plików .kwi, całkowita objętość 10,5 GB:

Name	Status	Date modified	Type	Size
17LDL2EU-DB00_0016.kwi	Ⓜ R	27/11/2019 08:19	KWI File	457,620 KB
17LDL2EU-DB01_0040.kwi	Ⓜ R	27/11/2019 08:57	KWI File	458,644 KB
17LDL2EU-DB02_0027.kwi	Ⓜ R	12/12/2019 09:51	KWI File	461,717 KB
17LDL2EU-DB30_0016.kwi	Ⓜ R	27/06/2020 18:05	KWI File	484,241 KB
17LDLMEU-DB00_0027.kwi	Ⓜ R	27/11/2019 07:36	KWI File	462,741 KB
17LDLMEU-DB30_0016.kwi	Ⓜ R	27/06/2020 18:05	KWI File	485,265 KB
17LML2EU-FB00_1900.kwi	Ⓜ R	21/10/2019 14:13	KWI File	1,538,728 KB
17LMLMEU-FB00_1900.kwi	Ⓜ R	21/10/2019 14:13	KWI File	1,538,729 KB
17TDT1EU-DA01_0004.kwi	Ⓜ R	27/11/2019 06:43	KWI File	357,267 KB
17TDT1EU-DA02_0004.kwi	Ⓜ R	27/11/2019 06:43	KWI File	357,267 KB
17TDT1EU-DA30_0016.kwi	Ⓜ R	27/06/2020 17:03	KWI File	380,815 KB
17TDT1EU-DA31_0016.kwi	Ⓜ R	27/06/2020 17:03	KWI File	380,815 KB
17TDT2EU-DA00_0031.kwi	Ⓜ R	27/11/2019 06:44	KWI File	352,147 KB
17TDT2EU-DA01_0004.kwi	Ⓜ R	27/11/2019 06:45	KWI File	357,267 KB
17TDT2EU-DA02_0004.kwi	Ⓜ R	27/11/2019 06:45	KWI File	357,267 KB
17TDT2EU-DA30_0016.kwi	Ⓜ R	27/06/2020 17:04	KWI File	380,815 KB
17TDT2EU-DA31_0016.kwi	Ⓜ R	27/06/2020 17:03	KWI File	380,815 KB
17TDT2EU-DA30_0016.kwi	Ⓜ R	27/06/2020 18:05	KWI File	382,863 KB
17TMT2EU-FA00_1900.kwi	Ⓜ R	21/10/2019 14:13	KWI File	1,538,726 KB

Uwaga

„Pliki aktualizacyjne” różnych wariantów mogą znajdować się na tym samym nośniku USB.

Zielony nośnik USB 3 zawiera „pliki aktualizacyjne”. Należy je umieścić bezpośrednio w głównym katalogu nośnika. Każdy wariant wymaga własnego pliku .kwi. Upewnij się, że na nośniku USB 3 znajdują się następujące pliki

Europa : -> 10 plików .kwi + 3 pliki .dat + 1 plik .xml + 2 foldery (łącznie 14 plików), całkowita objętość 21,8 GB:

Preinstall	09/07/2020 15:19	File folder	
VehicleParameter	09/07/2020 15:19	File folder	
17TDT1EU-CA01_1257.kwi	25/03/2020 02:13	KWI File	408,867 KB
17TDT1EU-CA02_1257.kwi	25/03/2020 02:30	KWI File	408,867 KB
17TDT1EU-DA01_7910.kwi	12/11/2019 03:21	KWI File	358,287 KB
17TDT1EU-DA02_7910.kwi	12/11/2019 03:27	KWI File	358,287 KB
17TDT1EU-DA30_7910.kwi	12/11/2019 06:41	KWI File	400,725 KB
17TDT1EU-DA31_7910.kwi	12/11/2019 06:45	KWI File	400,725 KB
17TDT2EU-DA01_7910.kwi	12/11/2019 03:21	KWI File	358,287 KB
17TDT2EU-DA02_7910.kwi	12/11/2019 03:27	KWI File	358,287 KB
17TDT2EU-DA30_7910.kwi	12/11/2019 06:41	KWI File	400,725 KB
17TDT2EU-DA31_7910.kwi	12/11/2019 06:45	KWI File	400,725 KB
force_clear_dcu.dat	12/11/2019 09:05	DAT File	0 KB
forceup.dat	12/11/2019 09:05	DAT File	0 KB
ModellIdList	12/11/2019 09:22	XML Document	1 KB
phaseup.dat	12/11/2019 09:05	DAT File	0 KB

Uwaga

„Pliki aktualizacyjne” różnych wariantów mogą znajdować się na tym samym nośniku USB.

Rosja i Kazachstan -> 9 plików .kwi + 3 pliki .dat + 1 plik .xml 1 + 2 foldery (łącznie 13 plików), całkowita objętość 21,4 GB:

Name	Size	Type
Preinstall		File folder
VehicleParameter		File folder
17TDT1EU-CA01_1257.kwi	408,909 KB	KWI File
17TDT1EU-DA01_7910.kwi	358,287 KB	KWI File
17TDT1EU-DA02_7910.kwi	358,287 KB	KWI File
17TDT1EU-DA30_7910.kwi	400,725 KB	KWI File
17TDT1EU-DA31_7910.kwi	400,725 KB	KWI File
17TDT2EU-DA01_7910.kwi	358,287 KB	KWI File
17TDT2EU-DA02_7910.kwi	358,287 KB	KWI File
17TDT2EU-DA30_7910.kwi	400,725 KB	KWI File
17TDT2EU-DA31_7910.kwi	400,725 KB	KWI File
force_clear_dcu.dat	0 KB	DAT File
forceup.dat	0 KB	DAT File
ModellIdList.xml	1 KB	XML Document
phaseup.dat	0 KB	DAT File

Uwaga

„Pliki aktualizacyjne” różnych wariantów mogą znajdować się na tym samym nośniku USB.

d. UPEWNIJ SIĘ, ŻE UŻYWASZ NAJNOWSZEJ WERSJI OPROGRAMOWANIA.

Przejdź do punktu 3, aby sprawdzić, czy wymagana jest aktualizacja oprogramowania.

3. SPRAWDZENIE WERSJI MODUŁU MEU NAWIGACJI I MODUŁU DCU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ PRZED AKTUALIZACJĄ

a. WŁĄCZ SILNIK, NACISKAJĄC PRZYCISK URUCHAMIANIA (START) PRZY WCIŚNIĘTYM PEDALE HAMULCA; W PRZYPADKU POJAZDÓW Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM POWINNA ZOSTAĆ WYŚWIETLONA INFORMACJA O WŁĄCZENIU TRYBU READY.


Uwaga

Jeśli uruchamiasz silnik, pojazd musi znajdować się na zewnątrz lub musi być zamontowane urządzenie odciągające spaliny.


**PRZESTROGA**

Pozostaw silnik uruchomiony przez całą procedurę.

b. NACIŚNIJ PRZYCISK „MENU”, A NASTĘPNIE WYBIERZ IKONĘ „SETUP” NA EKRANIE.

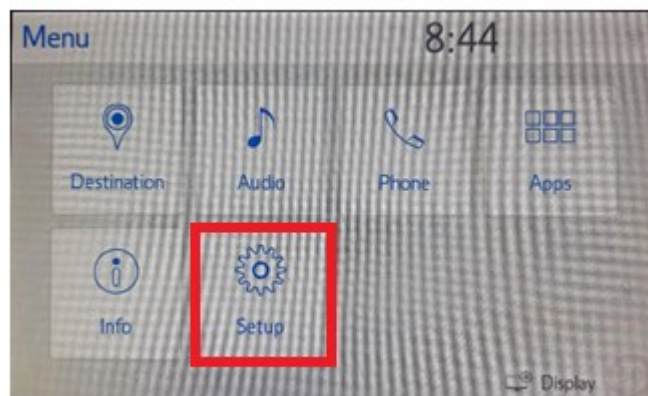

c. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN

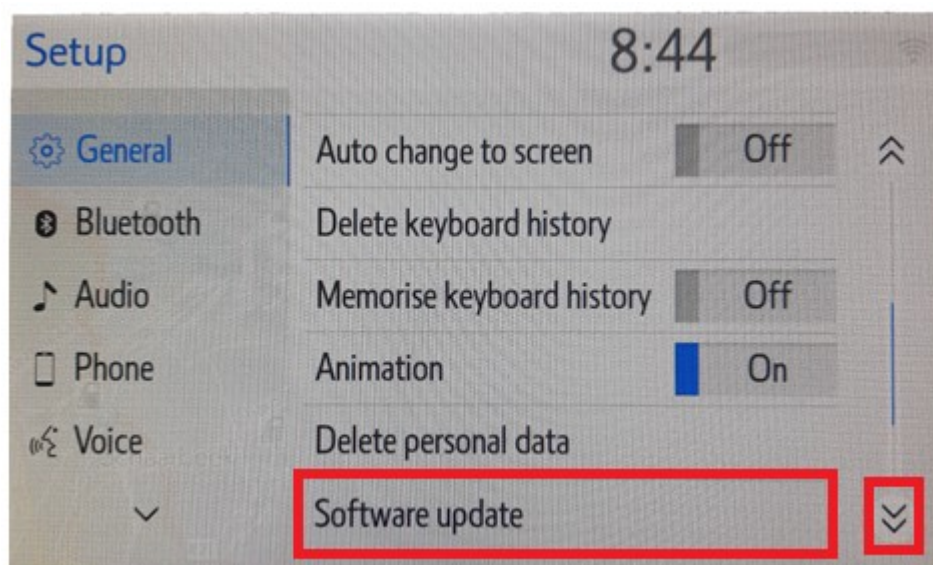

d. PRZEWIŃ W GÓRĘ LUB W DÓŁ I NACIŚNIJ PRZYCISK „SOFTWARE UPDATE” (AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA).

Uwaga

Ikona przewijania do dołu jest na rysunku zaznaczona na czerwono.


e. SPRAWDŹ AKTUALNĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA.

Ważne

Poniższy ekran jest wyświetlany jako przykład.

Elementy inne niż związane z aktualizacją (oznaczone na czerwono na poniższej ilustracji) mogą się różnić w zależności od pojazdu.


Ostrzeżenie	
1) Poziom dźwięku DCU 17CY Aktualna wersja oprogramowania Jeśli poniżej 1011 -> Wymagana jest aktualizacja oprogramowania DCU przed aktualizacją właściwą <u>modułu CY17 DCU</u> Jeśli równa lub wyższa niż 1011 -> Przejdź do punktu 2) poniżej. 2) Kod identyfikacyjny modelu 17CY MEU: "FA00" -> Wymagana jest aktualizacja nawigacji przejdź do rozdziału 4.2., punkt a "FA10" -> Aktualizacja nawigacji nie jest wymagana. 3) <u>"navdb version"</u>	
Sprawdź wersję "navdb_ version"	
"943", "A36", "A4D", "B00", "B7E", "2017v1" lub "2017v2"	Przed rozpoczęciem aktualizacji układu nawigacji wymagana jest aktualizacja mapy Klińc poniższy odnośnik w celu aktualizacji mapy -> https://www.lexus-tech.eu/Navigation/base
"2018 v1" lub nowsza	Nie jest wymagana aktualizacja mapy. Przejdź do rozdziału 4.2., punkt a
4) Kod identyfikacyjny modelu 17CY DCU: "DA01/02" -> Wymagana jest aktualizacja modułu DCU przejdź do rozdziału 4 "DA30/31" -> aktualizacja modułu DCU nie jest wymagana.	
JEŚLI POJAZD NIE JEST WYPOSAŻONY W UKŁAD NAWIGACJI, ISTOTNY JEST TYLKO IDENTYFIKATOR MODUŁU DCU.	

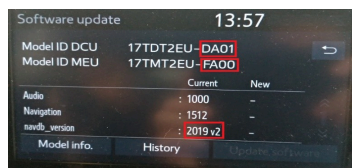

Na rysunku poniżej przedstawiono sposób, w jaki można zidentyfikować moduł 17MM modelu Toyota RAV4/Corolla T1/T1.5/T2:

- i. ID modelu DCU = C -> Denso Ten = RAV4 T1 -> bez fabrycznego układu nawigacji.
- ii. ID modelu DCU = C -> Denso Ten = RAV4 T1.5 -> z dodatkową nawigacją. Taki sam numer części, co T1, ale wyposażony w dodatkową nawigację (pojazdy z dodatkowym MEU).
- iii. ID modelu DCU = D -> Panasonic = RAV4 T2 -> z fabrycznym układem nawigacji (pojazdy z fabrycznym modułem MEU).
- iv. Identyfikator modelu modułu DCU = D -> Panasonic = Corolla T1/T1.5/T2 -> WSZYSTKIE modele 17MM Corolla są produkcji Panasonic.

Niniejszy techniczny biuletyn serwisowy dotyczy wyłącznie pojazdów Toyota Corolla T1/T1.5/T2 i RAV4

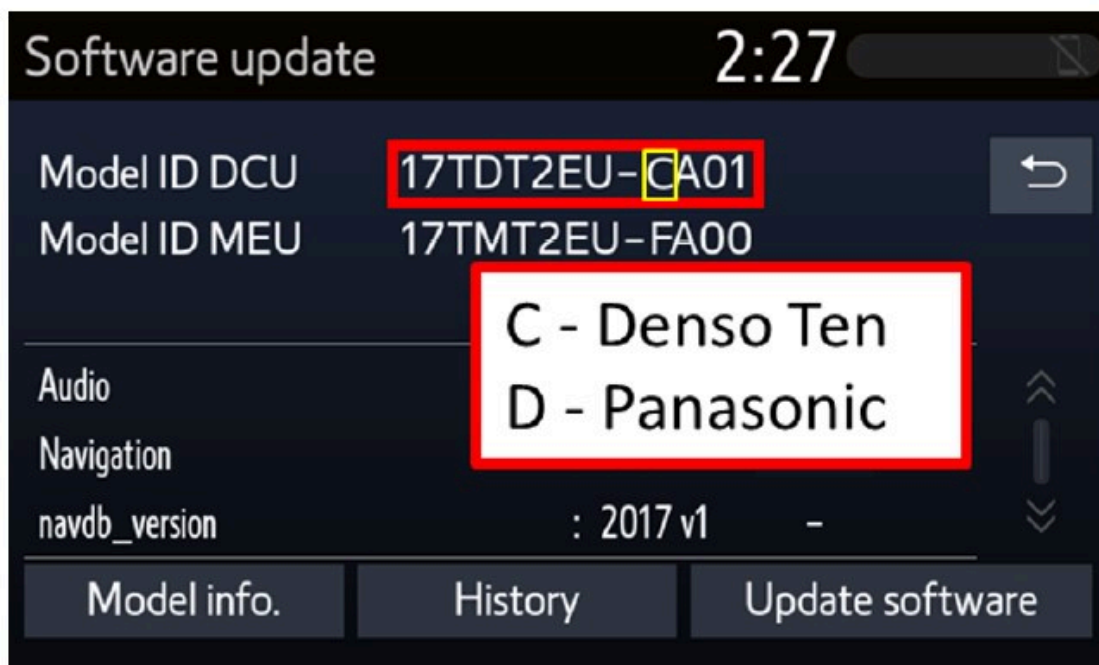

4. AKTUALIZACJA MODUŁU MEU NAWIGACJI I MODUŁU DCU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ DO NAJNOWSZEJ WERSJI CY17

Ważne

Dane osobiste zapisane w systemie multimedialnym zostaną skasowane. Wszystkie ustawienia osobiste, w tym Bluetooth, kontakty, historia, zaprogramowane stacje radiowe, informacje kontaktowe dealera i zainstalowane aplikacje zostaną skasowane do ustawień fabrycznych. Należy poinformować o tym klienta na wypadek, gdyby chciał przed wykonaniem aktualizacji zachować wybrane informacje, np. poprzez zrobienie zdjęć ustawień. Klient może przywrócić swoje ustawienia osobiste po ukończeniu aktualizacji oprogramowania.


Pojazdy bez układu nawigacji	Przejdź do rozdziału 4.1., punkt a
Pojazdy z układem nawigacji	Przejdź do rozdziału 4.2., punkt a

PRZESTROGA

4,1


Pojazdy bez układu nawigacji

- a. WSUŃ PRZYGOTOWANY CZARNY NOŚNIK USB 2, TAK JAK OPISANO W PUNKCIE „[PUNKT 2: PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA](#)”, DO GNIAZDA USB POJAZDU. PLIKI AKTUALIZACJI ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE WYKRYTE. PROCES AKTUALIZACJI ZOSTANIE URUCHOMIONY W CIĄGU 5 SEKUND OD PODŁĄCZENIA CZARNEGO NOŚNIKA USB 2.A
- b. NACIŚNIJ PRZYCISK „MENU”, A NASTĘPNIE WYBIERZ IKONĘ „SETUP” NA EKRANIE.

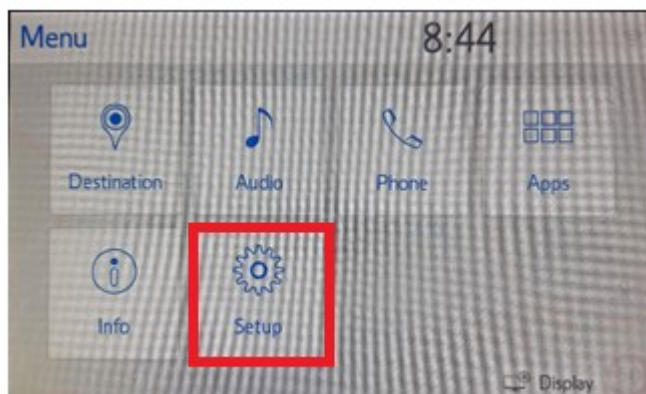


- c. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN. PRZEWIŃ W GÓRĘ LUB W DÓŁ I NACIŚNIJ PRZYCISK „SOFTWARE UPDATE” (AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA).

Ikona przewijania do dołu jest na rysunku zaznaczona na czerwono

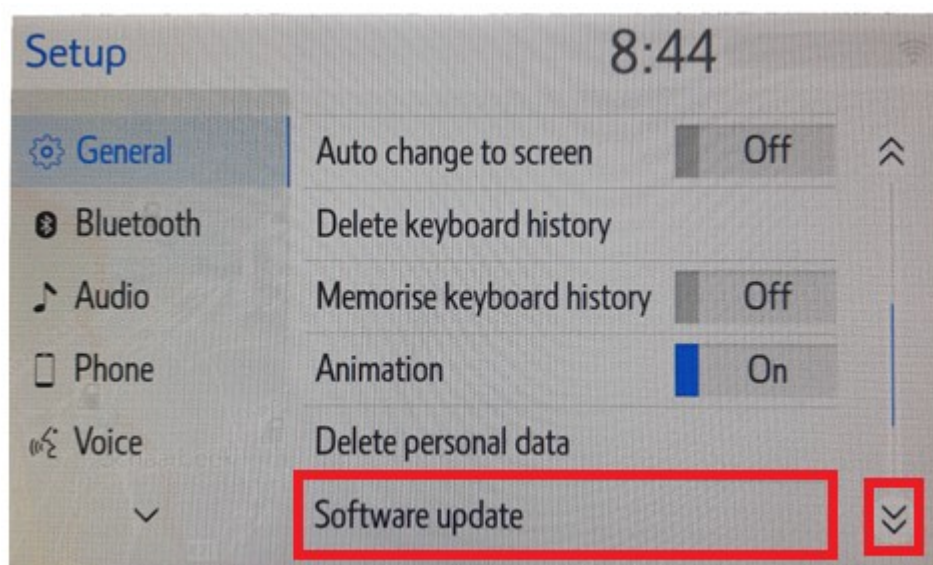

- d. NACIŚNIJ PRZYCISK „UPDATE SOFTWARE”. JEŚLI PRZYCISK „UPDATE SOFTWARE” NIE JEST AKTYWNY, ODŁĄCZ NOŚNIK USB I PODŁĄCZ GO PONOWNIE.

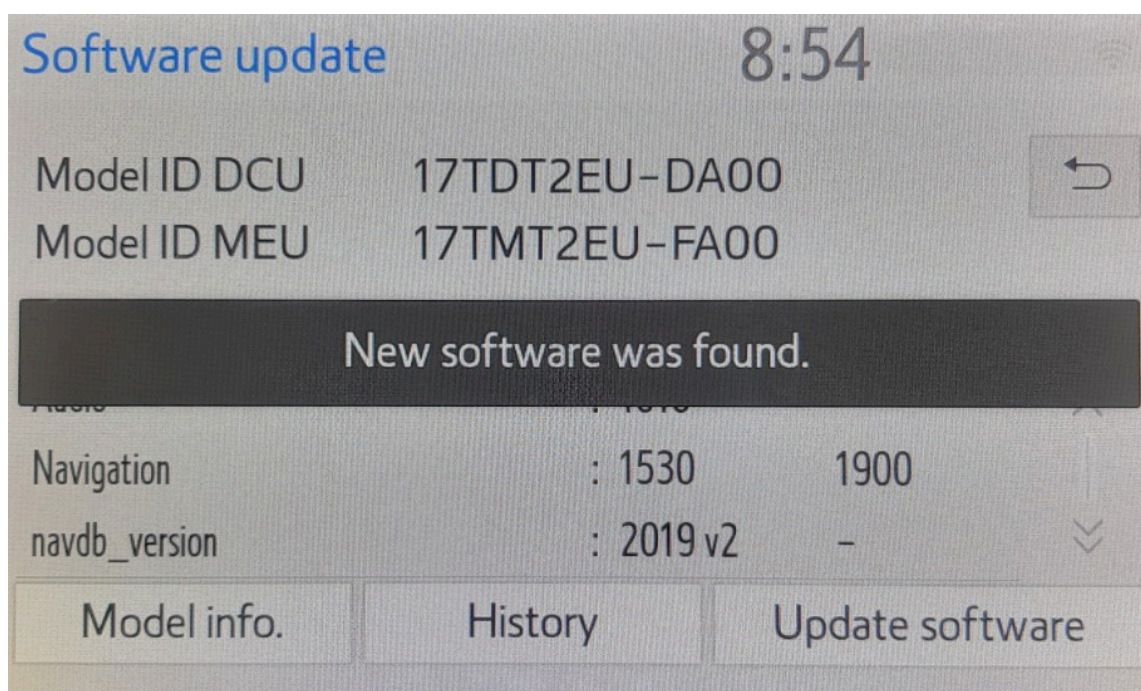



PRZESTROGA

JEŚLI OPROGRAMOWANIE NIE ZOSTANIE WYKRYTE, OZNACZA TO, ŻE W POJEŹDZIE JEST JUŻ ZAINSTALOWANA NAJNOWSZA WERSJA CY17.


ODŁĄCZ CZARNY NOŚNIK USB 2 I PRZEJDŹ BEZPOŚREDNIO DO [PUNKTU 6. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ DCU](#) ”.

JEŚLI OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO WYKRYTE, NIE WYJMUJ CZARNEGO NOŚNIKA USB 2 Z PORTU USB I PRZEJDŹ DO PUNKTU E.

e. NACIŚNIJ PRZYCISK „OK”.

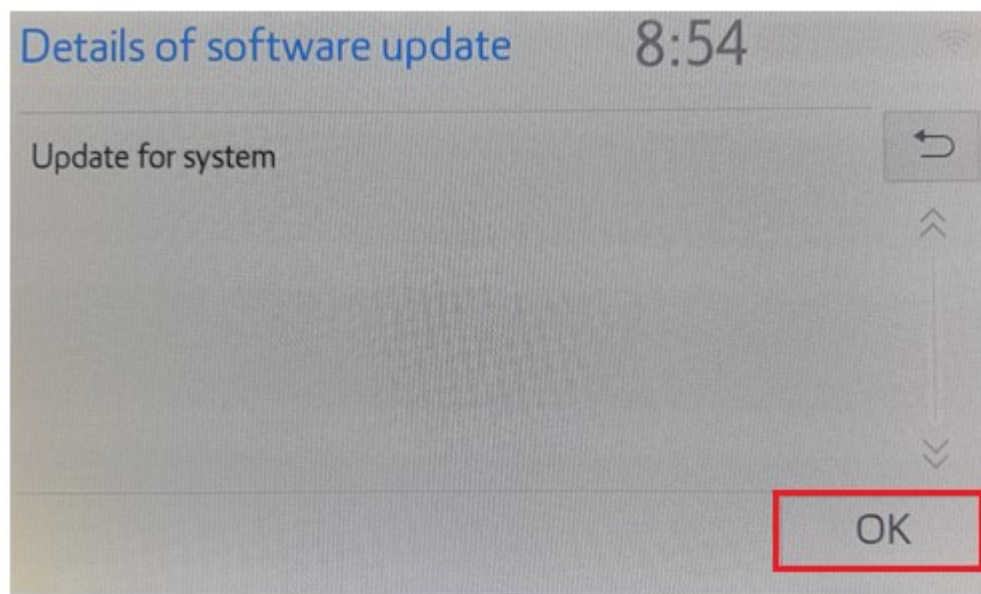

f. NACIŚNIJ PRZYCISK „AGREE”.

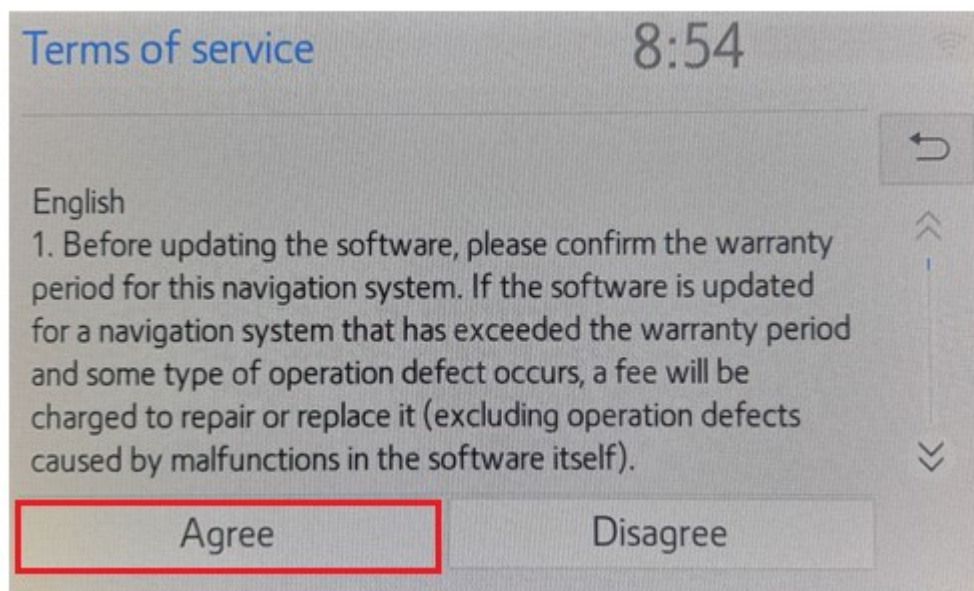


**PRZESTROGA**

W tym momencie rozpocznie się najważniejsza część aktualizacji oprogramowania.

- Upewnij się, że silnik jest włączony.
- Nie wyłączaj silnika.
- Nie wyjmuj nośnika USB.

W przypadku, jeśli te wymogi nie zostaną spełnione, dojdzie to uszkodzenia jednostki głównej, które nie będzie objęte gwarancją.


g. NACIŚNIJ PRZYCIISK „YES”.

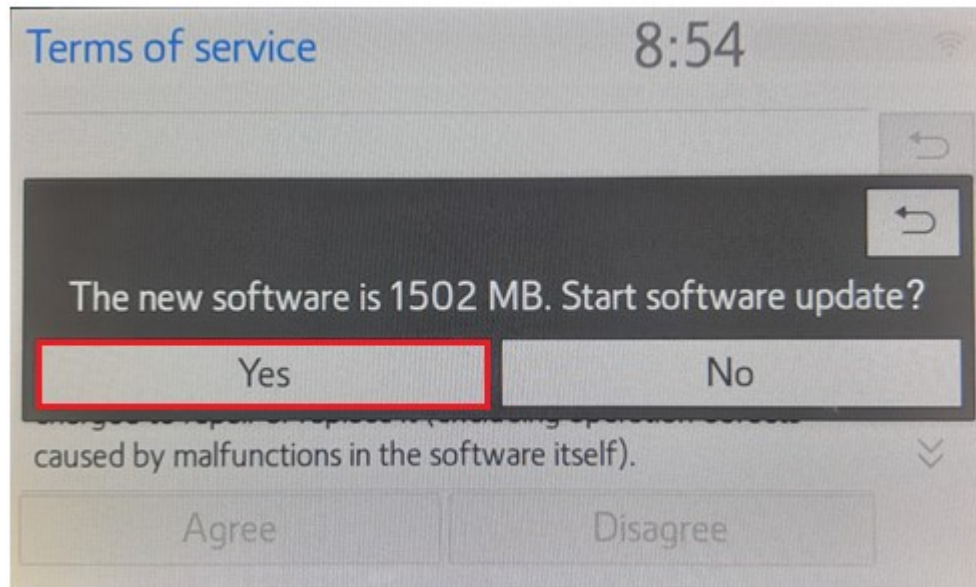**PRZESTROGA**


NIE wyłączaj silnika, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

NIE wyjmuj nośnika USB, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

h. INSTALACJA ROZPOCZNIE SIĘ AUTOMATYCZNIE, A AKTUALIZACJA ZAJMIE OKOŁO 10 MINUT.

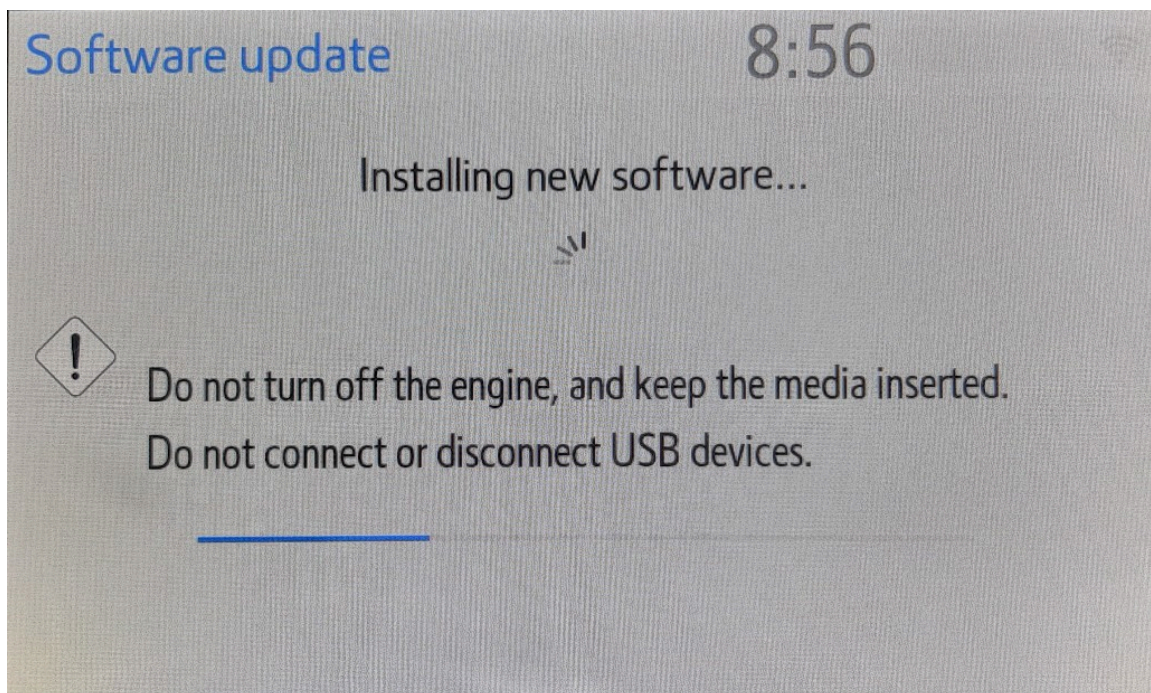

- i. GDY WYŚWIETLONY ZOSTANIE EKRAN „NEW SOFTWARE IS READY FOR UPDATE”, WYŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK SILNIKA.

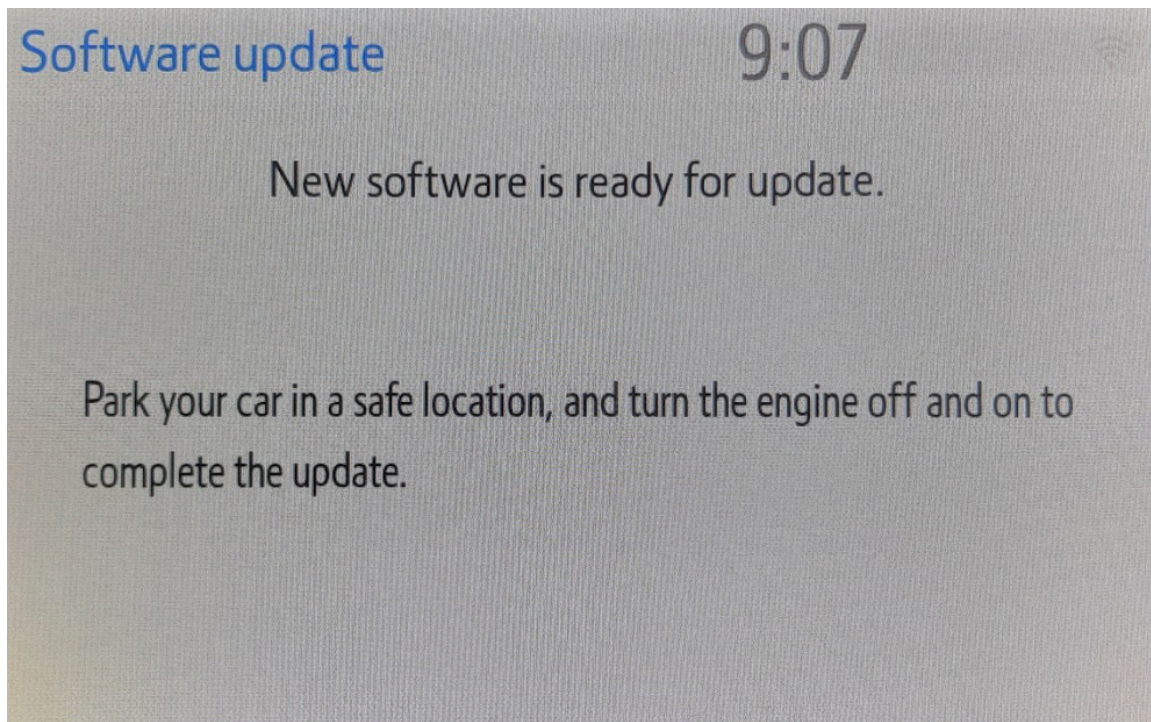

- j. WŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK SILNIKA. PO PONOWNYM URUCHOMIENIU ZOSTANIE WYŚWIETLONY EKRAN POCZĄTKOWY.
- k. ODŁĄCZ CZARNY NOŚNIK USB 2.
- l. PRZEJDŹ DO PUNKTU [AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ DCU](#), ABY ZAINSTALOWAĆ CY17+(MM19) W POJEŹDZIE.


PRZESTROGA


4,2

Pojazdy z układem nawigacji


- a. NACIŚNIJ PRZYCISK „HOME”, ABY PRZEJŚĆ DO EKRANU UKŁADU NAWIGACJI




- b. WSIŃ PRZYGOTOWANY CZERWONY NOŚNIK USB 1, TAK JAK OPISANO W PUNKCIE „[PUNKT 2: PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA](#)”, DO GNIAZDA USB POJAZDU. PLIKI AKTUALIZACJI ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE WYKRYTE. PROCES AKTUALIZACJI ZOSTANIE URUCHOMIONY W CIĄGU 5 SEKUND OD PODŁĄCZENIA CZERWONEGO NOŚNIKA USB 1.

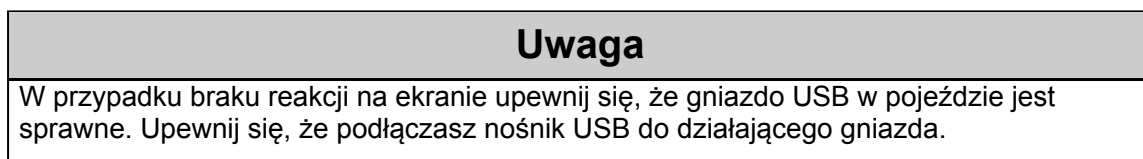


- c. POCZEKAJ NA ZAKOŃCZENIE PROCESU: (RESULT: SUCCESS!)

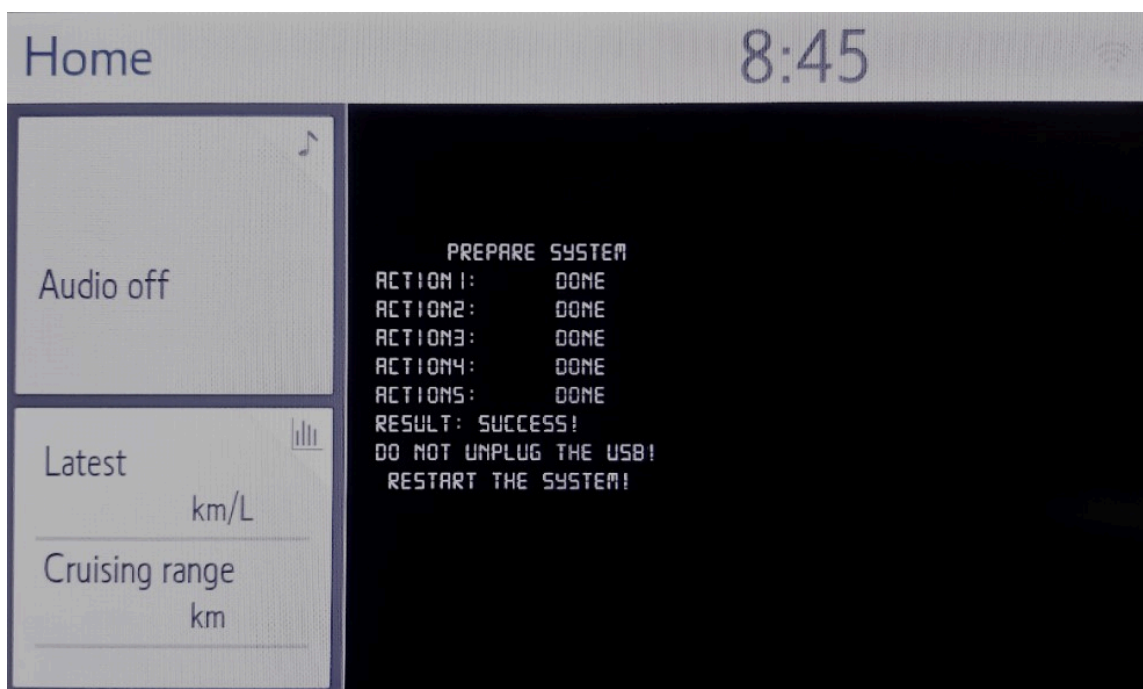


- d. WYŁĄCZ I PONOWNIE WŁĄCZ PRZELĄCZNIK SILNIKA. POCZEKAJ DO CAŁKOWITEGO URUCHOMIENIA UKŁADU (POWINNA BYĆ WYŚWIETLANA MAPA). AKTUALIZACJA NAWIGACJI ZOSTANIE PRZEPROWADZONA AUTOMATYCZNIE.

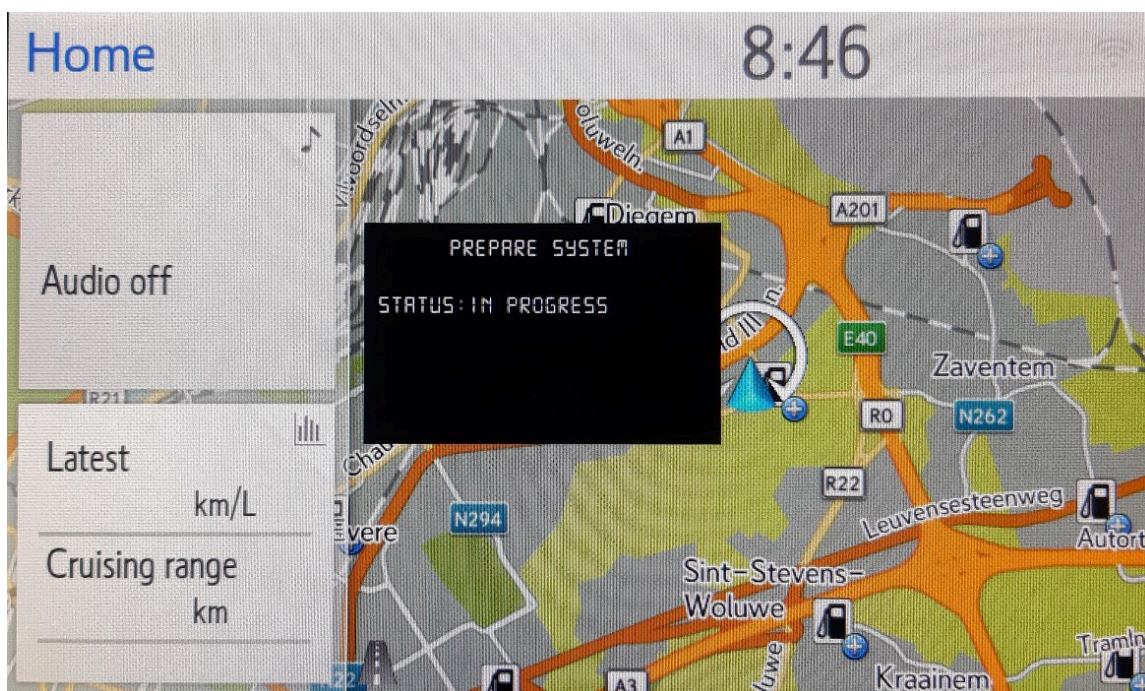

- e. ODCZEKAJ DO ZAKOŃCZENIA PROCESU (STATUS: DONE!)

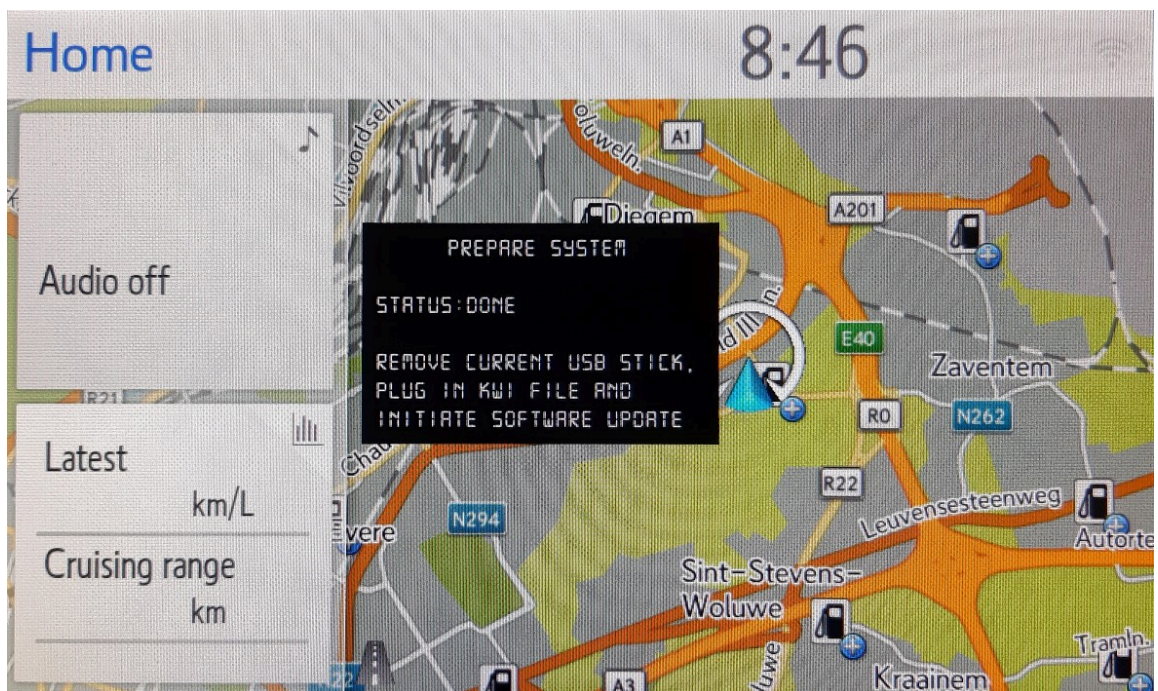


- f. ODŁĄCZ CZERWONY NOŚNIK USB 1 I PODŁĄCZ CZARNY NOŚNIK USB 2.
- g. NACIŚNIJ PRZYCISK „MENU”, A NASTĘPNIE WYBIERZ IKONĘ „SETUP” NA EKRANIE.

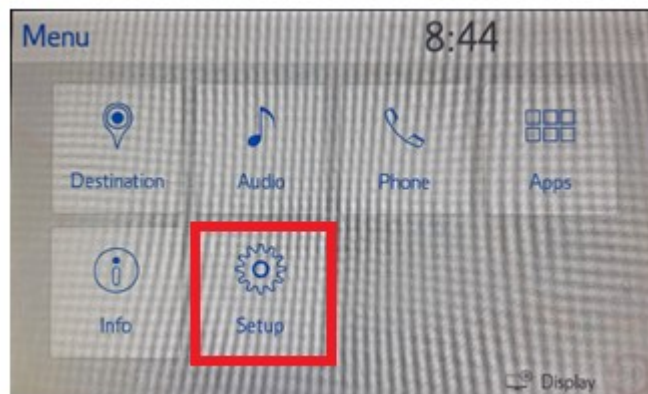


- h. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN. PRZEWIŃ W GÓRĘ LUB W DÓŁ I NACIŚNIJ PRZYCISK „SOFTWARE UPDATE” (AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA).


Ikona przewijania do dołu jest na rysunku zaznaczona na czerwono.

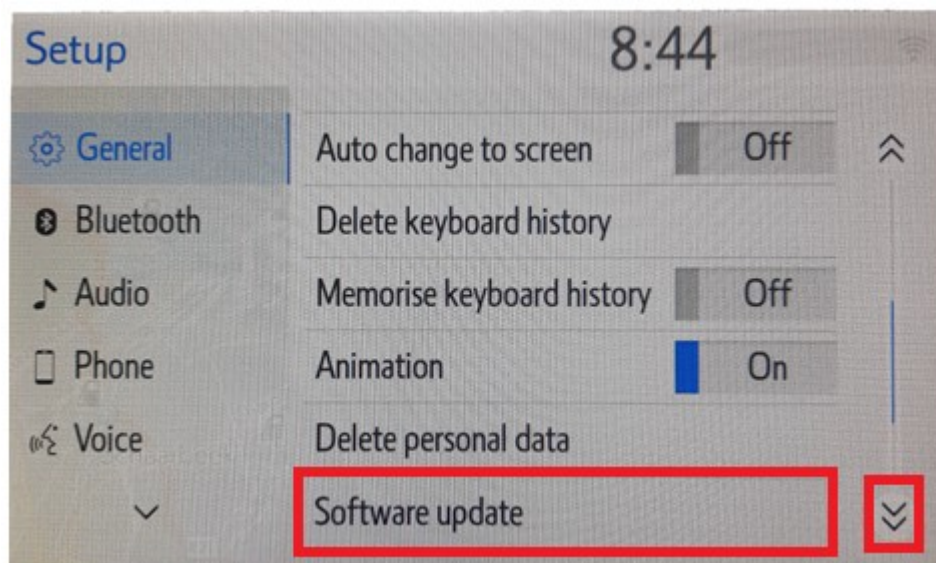


- i. NACIŚNIJ PRZYCISK „UPDATE SOFTWARE”. JEŚLI PRZYCISK „UPDATE SOFTWARE” NIE JEST AKTYWNY, ODŁĄCZ NOŚNIK USB I PODŁĄCZ GO PONOWNIE.

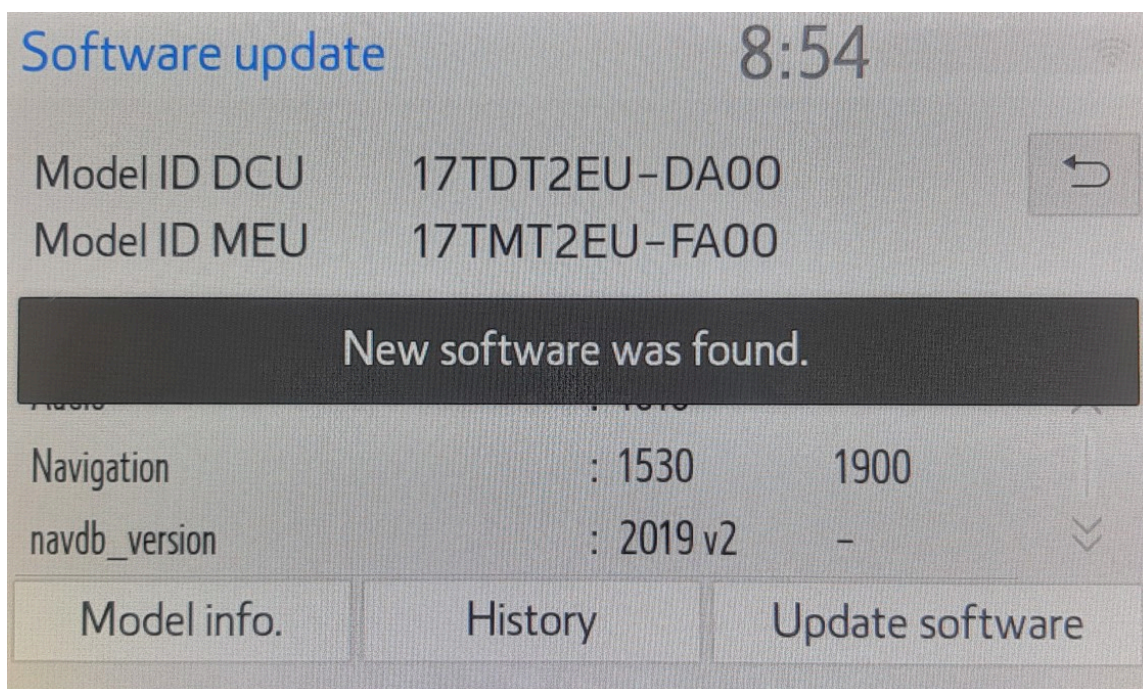

j. NACIŚNIJ PRZYCISK „OK”.

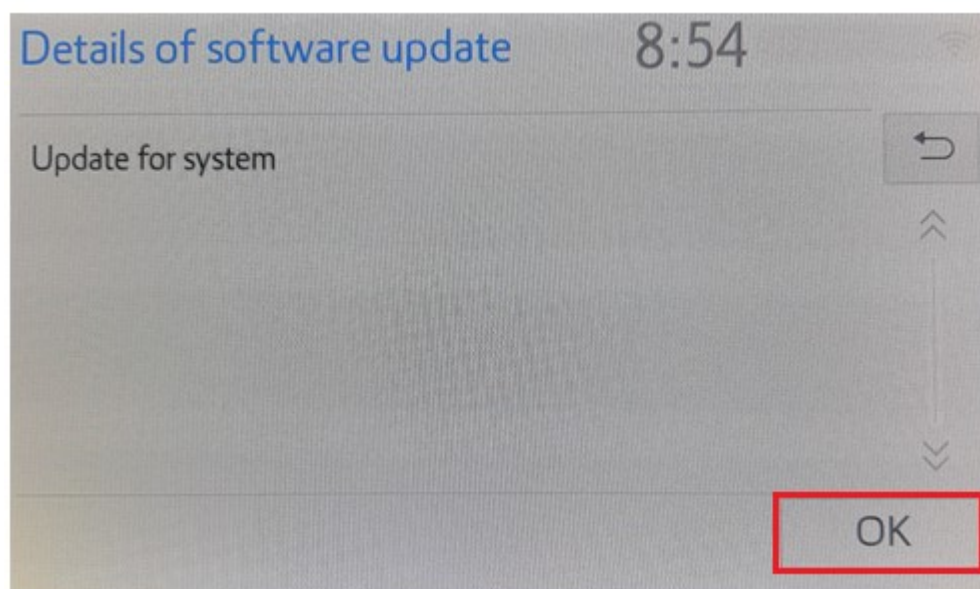

k. NACIŚNIJ PRZYCISK „AGREE”.

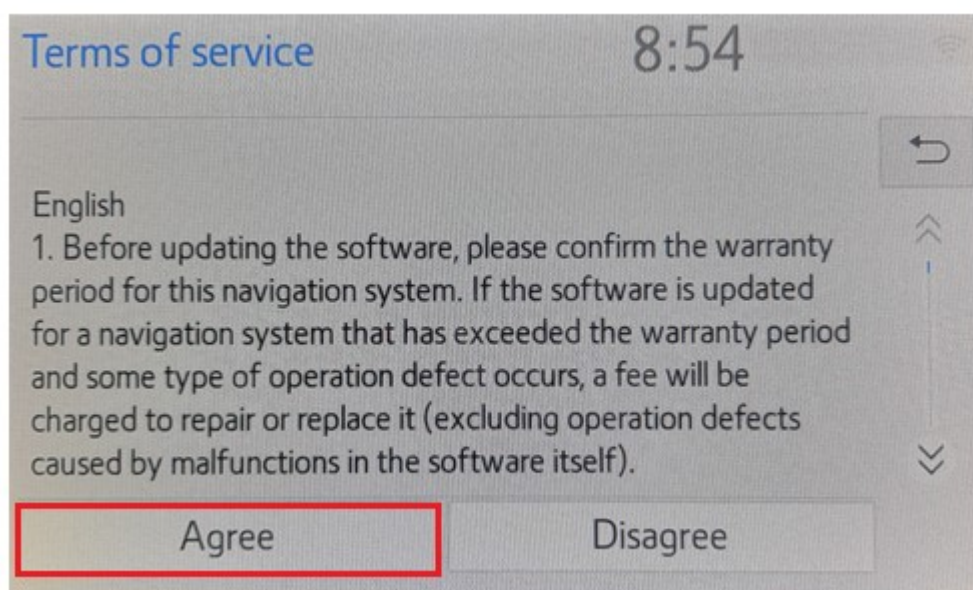


**PRZESTROGA**

W tym momencie rozpocznie się najważniejsza część aktualizacji oprogramowania.

- Upewnij się, że silnik jest włączony.
- Nie wyłączaj silnika.
- Nie wyjmuj nośnika USB.

W przypadku, jeśli te wymogi nie zostaną spełnione, dojdzie to uszkodzenia jednostki głównej, które nie będzie objęte gwarancją.


l. NACIŚNIJ PRZYCISK „YES”.

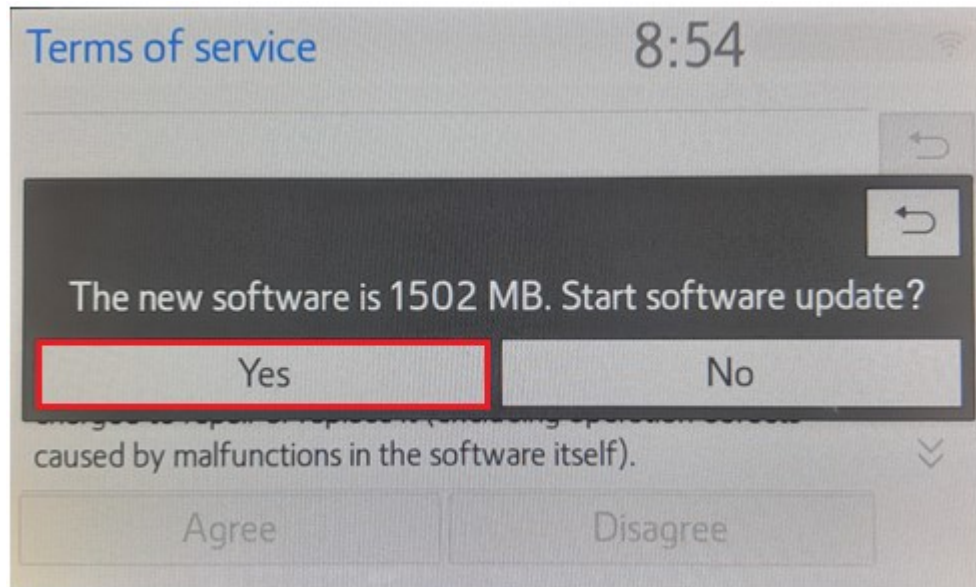**PRZESTROGA**


NIE wyłączaj silnika, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

NIE wyjmuj nośnika USB, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

m. INSTALACJA ROZPOCZNIE SIĘ AUTOMATYCZNIE, A AKTUALIZACJA ZAJMIE OKOŁO 20 MINUT.

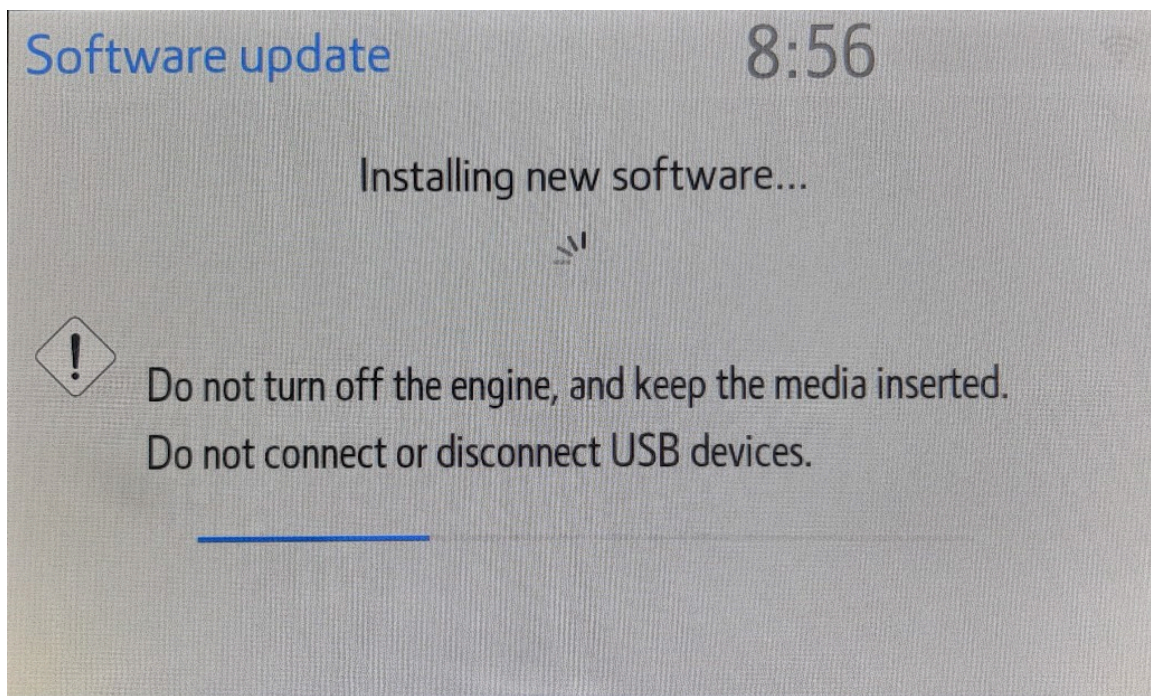


- n. GDY WYŚWIETLONY ZOSTANIE EKRAN „NEW SOFTWARE IS READY FOR UPDATE”, WYŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK SILNIKA.

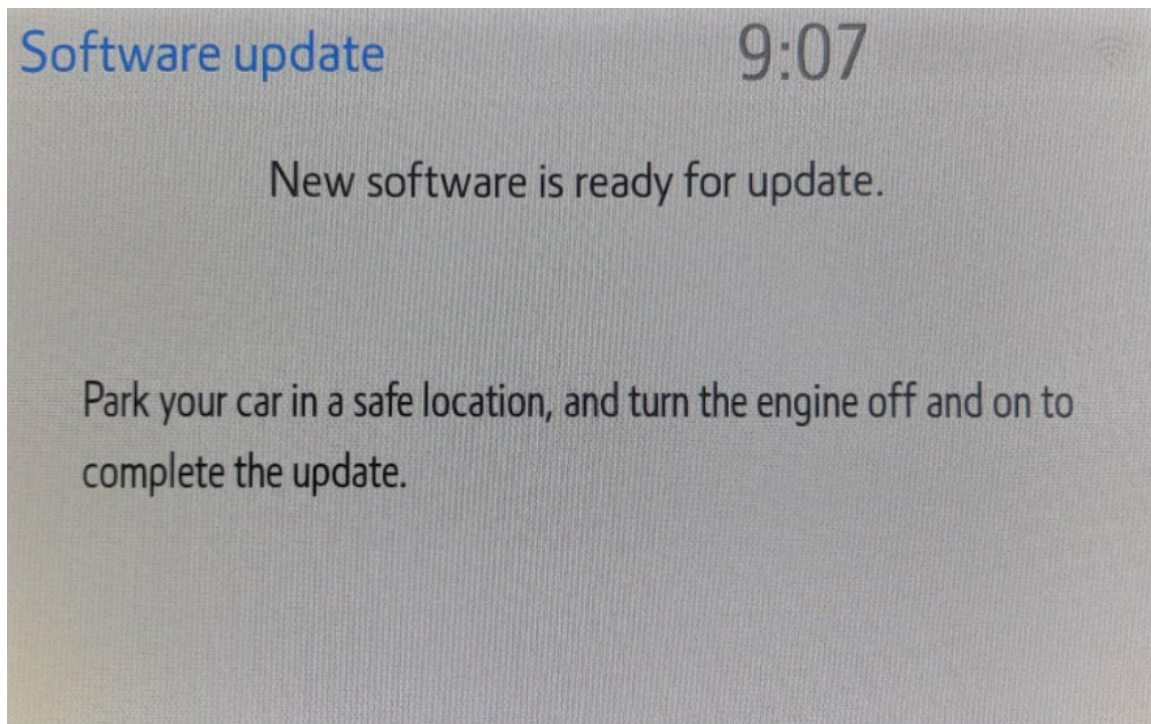

- o. WŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK SILNIKA. PO PONOWNYM URUCHOMIENIU ZOSTANIE WYŚWIETLONY EKRAN POCZĄTKOWY.


5. **SPRAWDZENIE WERSJI MODUŁU MEU UKŁADU NAWIGACJI PO ZAKOŃCZENIU AKTUALIZACJI**

- a. NACIŚNIJ PRZYCISK „MENU”, A NASTĘPNIE WYBIERZ IKONĘ „SETUP” NA EKRANIE.

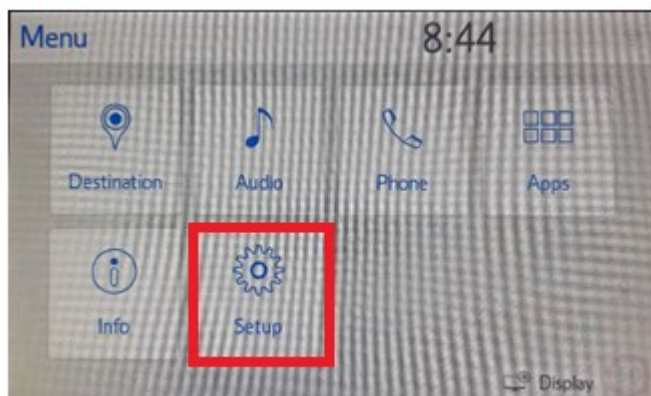

- b. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN. PRZEWIŃ W GÓRĘ LUB W DÓŁ I NACIŚNIJ PRZYCISK „SOFTWARE UPDATE” (AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA).

Ikona przewijania do dołu jest na rysunku zaznaczona na czerwono.

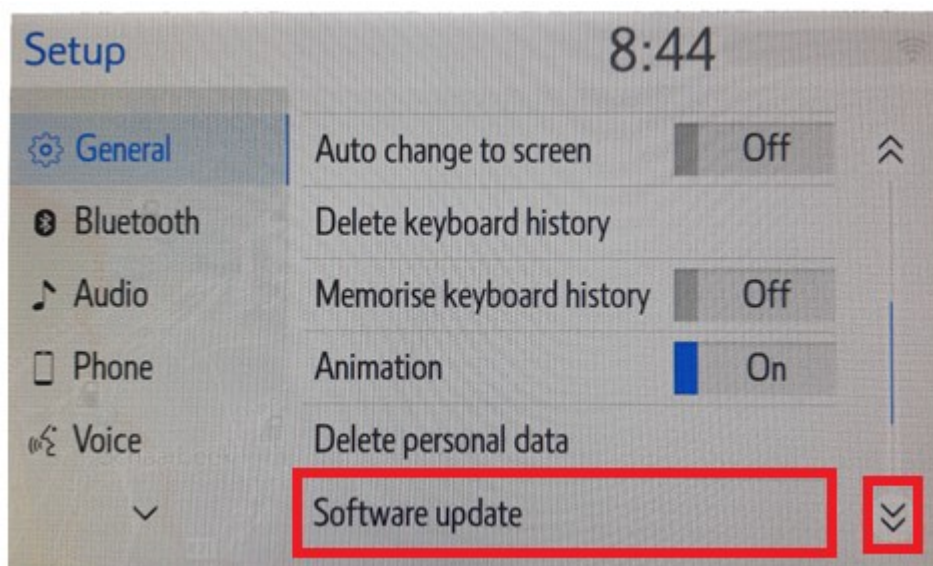


Ważne

Poniższy ekran jest wyświetlany jako przykład.


Elementy inne niż związane z aktualizacją (oznaczone na czerwono na poniższej ilustracji) mogą się różnić w zależności od pojazdu.

Ostrzeżenie	
	Sprawdź identyfikator modelu MEU: „FA10” Sprawdź wersję oprogramowania nawigacji: „1120 lub nowsza” Jeśli kod identyfikacyjny modelu kończy się na „00” lub wersja nawigacji jest inna niż „1120 lub nowsza”, przejdź z powrotem do rozdziału 4, punkt a „Aktualizacja oprogramowania modułu MEU układu nawigacji” w celu wykonania następnej aktualizacji oprogramowania.

- c. NACIŚNIJ PRZYCISK „HOME”, ABY PRZEJŚĆ DO EKRANU UKŁADU NAWIGACJI.

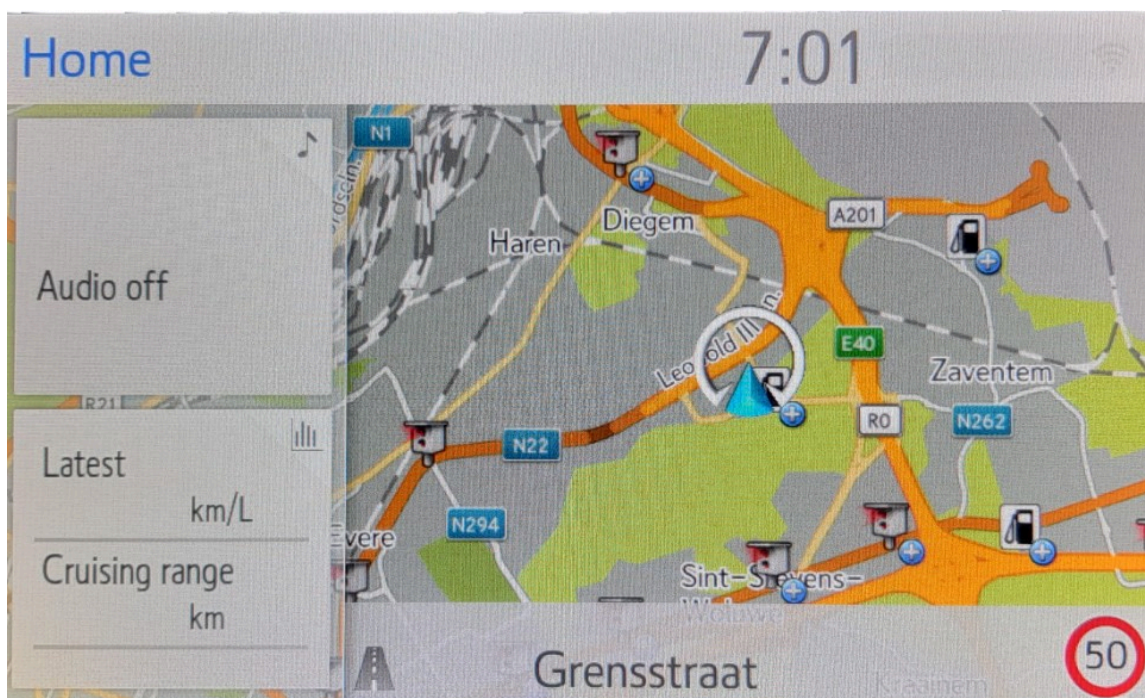


- d. ODŁĄCZ CZARNY NOŚNIK USB 2 I PODŁĄCZ CZERWONY NOŚNIK USB 1 ZAWIERAJĄCY SKRYPT AKTUALIZACYJNY. PO UPŁYWIE NIE WIĘCEJ NIŻ 50 SEKUND PROCEDURA REPLIKACJI ROZPOCZNIE SIĘ AUTOMATYCZNIE.

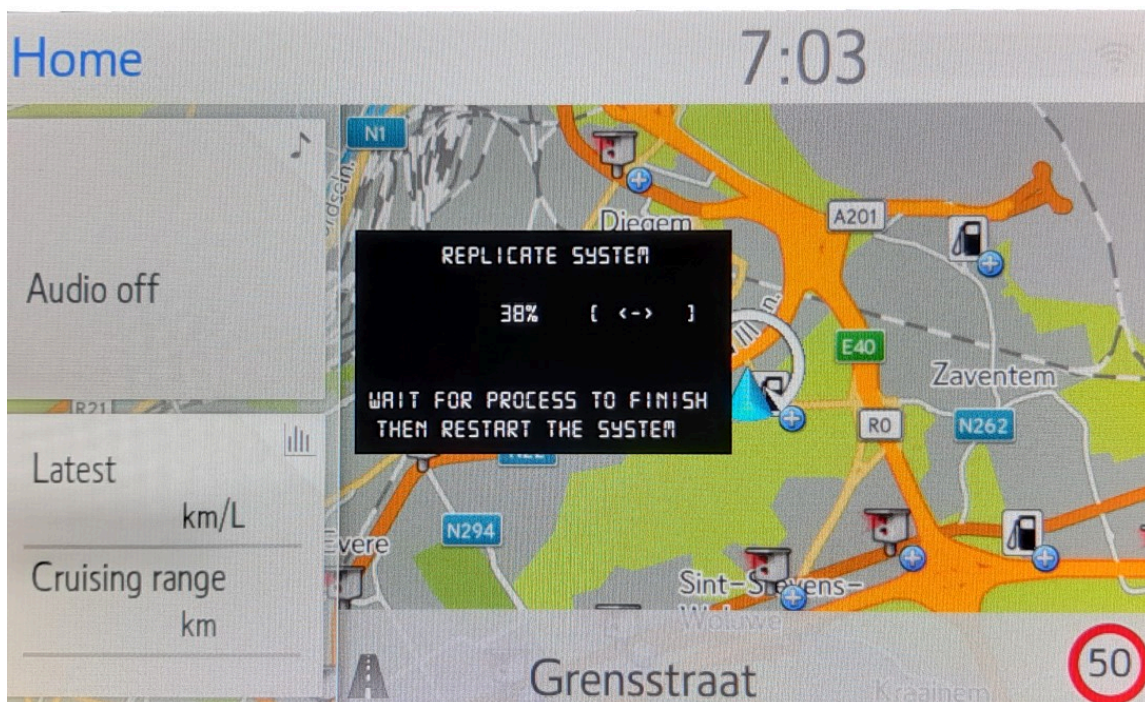

- e. POCZEKAJ DO ZAKOŃCZENIA PROCEDURY I WYŚWIETLENIA KOMUNIKATU „FINISHED”.

Rysunek 1.

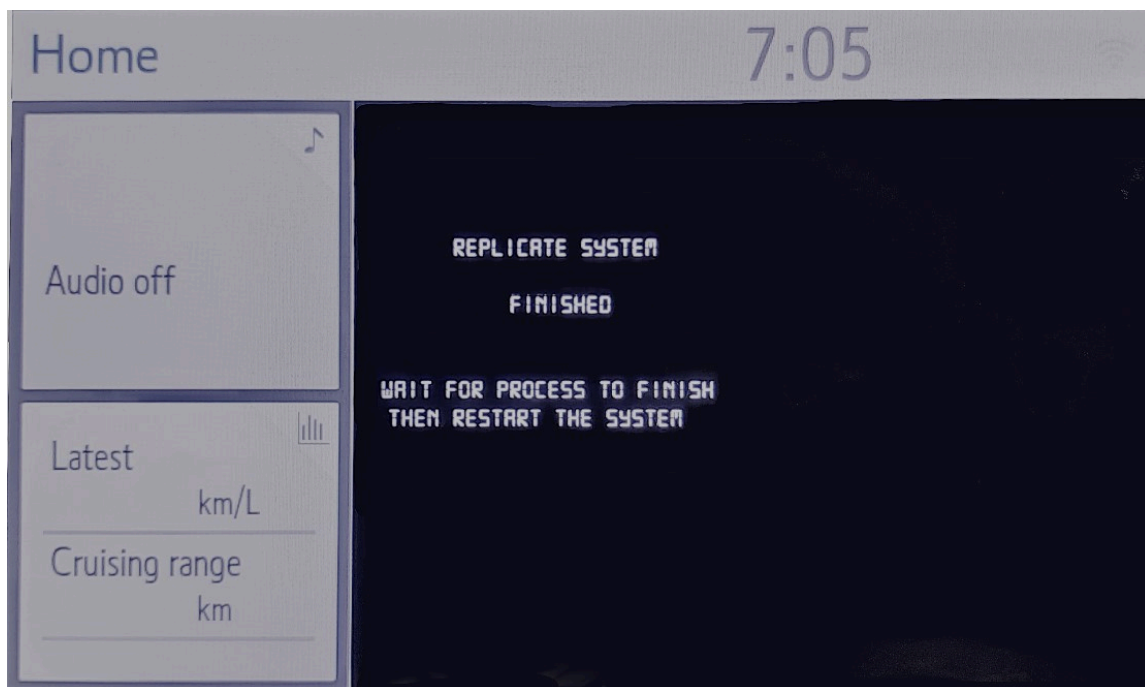

f. ODŁĄCZ CZERWONY NOŚNIK USB 1. WYŁĄCZ I PONOWNIE WŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK SILNIKA.

g. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA UKŁADU NAWIGACJI ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.

6. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA MODUŁU DCU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

Uwaga

PODCZAS AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ ZOSTANĄ ZAKTUALIZOWANE PONIŻSZE ELEMENTY

PRZEBIEG:

- OPROGRAMOWANIE: Z FAZY 1 DO FAZY 3
- PARAMETRY POJAZDU: Z FAZY 1 DO FAZY 3
- ZAINSTALOWANE DANE: Z FAZY 1 DO FAZY 3
- WERSJA SYSTEMU: Z 1001 NA 2001

a. WSUŃ PRZYGOTOWANY ZIELONY NOŚNIK USB 3, TAK JAK OPISANO W PUNKCIE „[PUNKT 2: PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA](#)”, DO GNIAZDA USB POJAZDU. PLIKI AKTUALIZACJI ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE WYKRYTE. PROCES AKTUALIZACJI ZOSTANIE URUCHOMIONY W CIĄGU 5 SEKUND OD PODŁĄCZENIA ZIELONEGO NOŚNIKA USB 3.

Uwaga

ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN.


ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE URUCHOMIONA PIERWSZA FAZA AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA (KOMPATYBILNE OPROGRAMOWANIE). UKŁAD ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANY Z WERSJI 1100 DO WERSJI 1101. TA AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA POTRWA ŁĄCZNIE OKOŁO 35 MINUT.



PRZESTROGA

NIE wyłączaj silnika, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

NIE wyjmuj nośnika USB, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

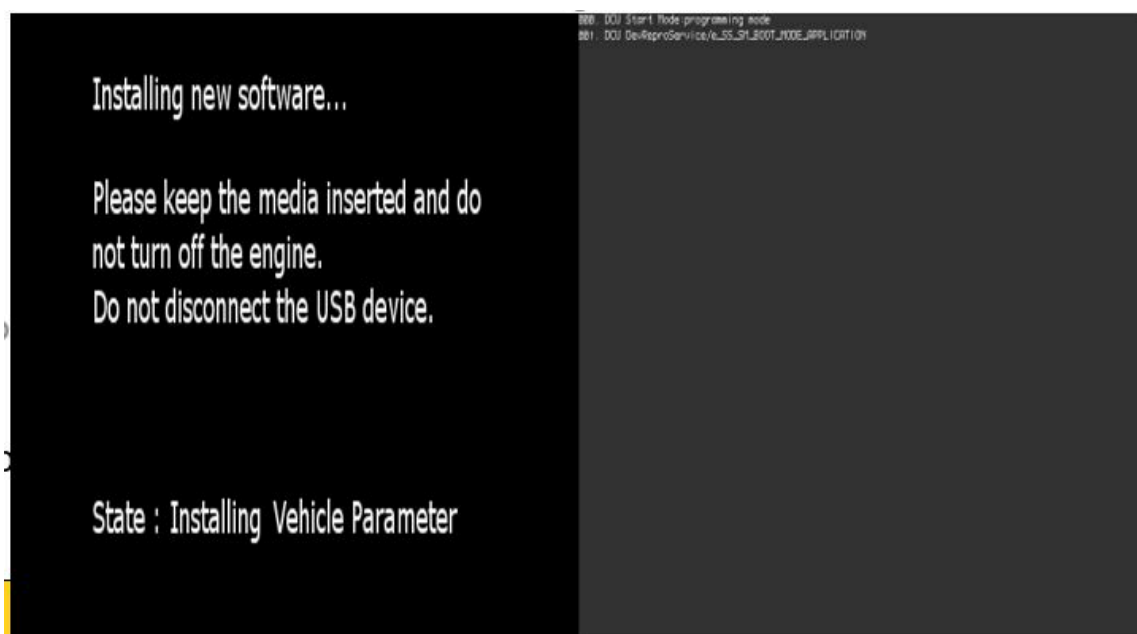

- b. ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE WYKONANE PONOWNE URUCHOMIENIE. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN. PARAMETRY POJAZDU ZOSTANĄ ZAKTUALIZOWANE DO FAZY 3.


PRZESTROGA

NIE wyłączaj silnika, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

NIE wyjmuj nośnika USB, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.



- c. UKŁAD ZOSTANIE KILKUKROTNIENIE URUCHOMIONY PONOWNIE. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN. OPROGRAMOWANIE ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANE DO FAZY 3.

Uwaga

W LEWYM DOLNYM ROGU EKRANU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ ZOSTANĄ WYŚWIETLONE PONIŻSZE ELEMENTY.

- POBIERANIE OPROGRAMOWANIA DCU
- POBIERANIE OPROGRAMOWANIA MEU
- INSTALACJA GŁÓWNEGO OPROGRAMOWANIA DCU
- INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DCU NOR
- INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DCU AMIGO
- INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DCU CAN
- INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DCU SYS
- WERYFIKACJA POBRANYCH DANYCH



PRZESTROGA

NIE wyłączaj silnika, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

NIE wyjmuj nośnika USB, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.




- d. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN. WERSJA ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANA DO 1101.



PRZESTROGA

NIE wyłączaj silnika, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

NIE wyjmuj nośnika USB, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

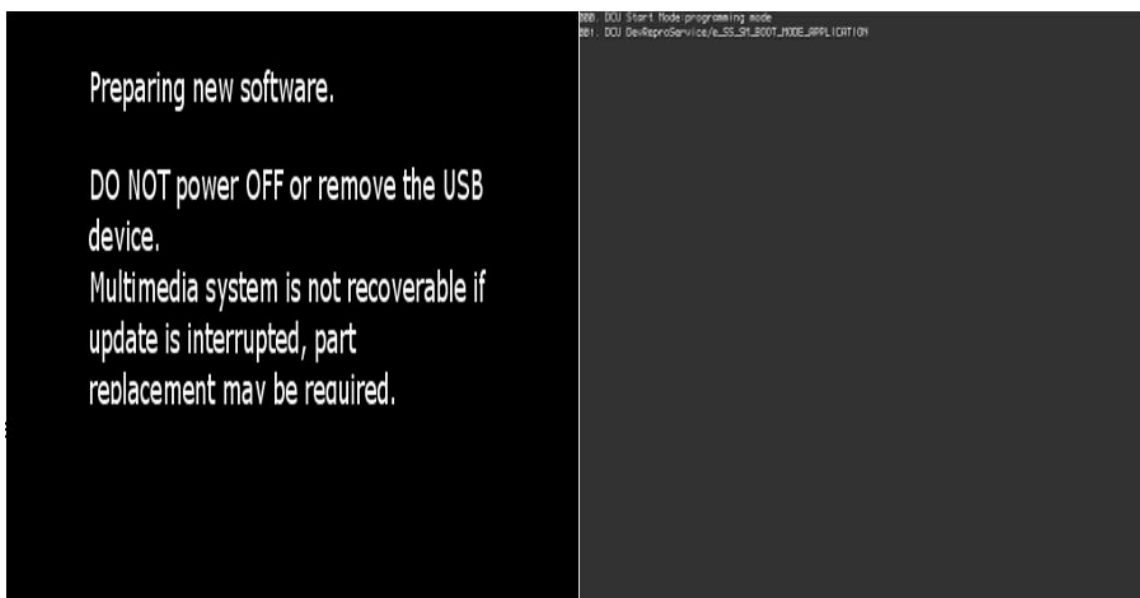

- e. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN. ZAINSTALOWANE DANE ZOSTANĄ ZAKTUALIZOWANE DO FAZY 3. UKŁAD ZOSTANIE ZAKTUALIZOWANY DO WERSJI 2001.



PRZESTROGA

NIE wyłączaj silnika, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

NIE wyjmuj nośnika USB, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.

Uwaga

W LEWYM DOLNYM ROGU EKRANU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ ZOSTANĄ WYŚWIETLONE PONIŻSZE ELEMENTY.

- PRZED INSTALACJĄ
- WERYFIKACJA POBRANYCH DANYCH


Installing new software...

Please keep the media inserted and do not turn off the engine.
Do not disconnect the USB device.

This process will take a while.
State : Installing PreInstall

000: DCU Start Node programming mode
001: DCU DevReproService/e_SS_SPL_BOOT_NODE_APPLICATION


- f. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN. OSTATNI EKRAN, ODŁĄCZ ZIELONY NOŚNIK USB 3, A NASTĘPNIE WYŁĄCZ I PONOWNIE WŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK SILNIKA, ABY ZAKOŃCZYĆ INSTALACJĘ.

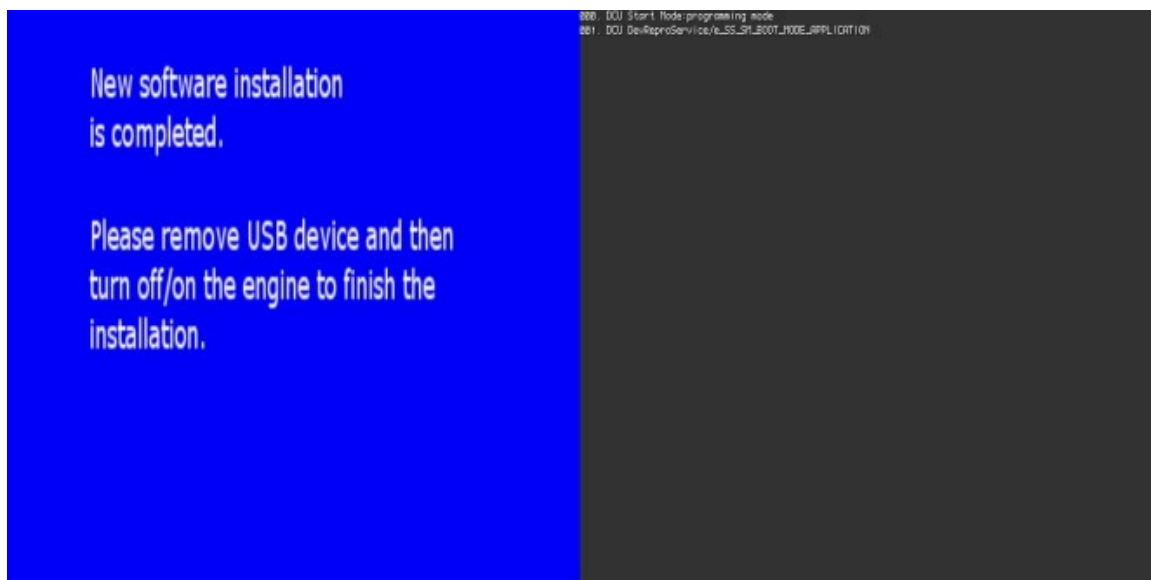

g. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA MODUŁU DCU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ ZOSTAŁA POMYŚLNIE UKOŃCZONA.


7. **SPRAWDZENIE WERSJI OPROGRAMOWANIA MODUŁU DCU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ PO ZAKOŃCZENIU AKTUALIZACJI**

a. NACIŚNIJ PRZYCISK „MENU”, A NASTĘPNIE WYBIERZ IKONĘ „SETUP” NA EKRANIE.

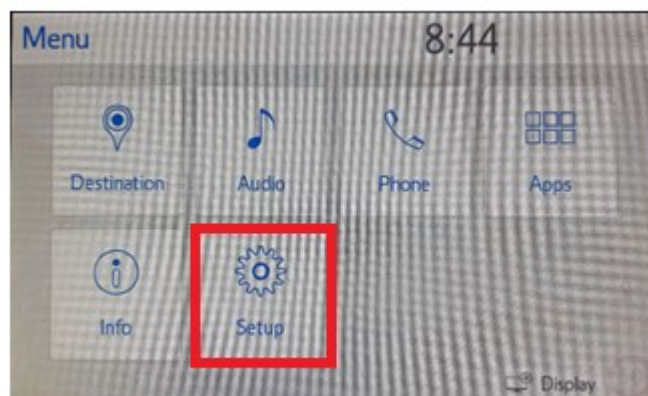

b. ZOSTANIE WYŚWIETLONY PONIŻSZY EKRAN.

Ikona przewijania do dołu jest na rysunku zaznaczona na czerwono

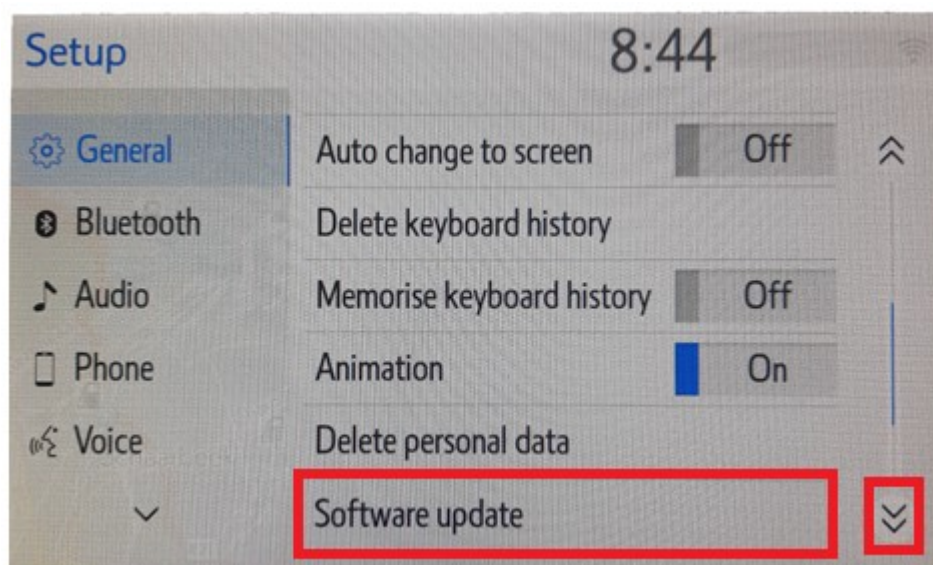


c. PRZEWIŃ W GÓRĘ LUB W DÓŁ I NACIŚNIJ PRZYCISK „SOFTWARE UPDATE” (AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA).

d. SPRAWDŹ AKTUALNĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA.

Ważne

Poniższy ekran jest wyświetlany jako przykład.

Elementy inne niż związane z aktualizacją (oznaczone na czerwono na poniższej ilustracji) mogą się różnić w zależności od pojazdu.

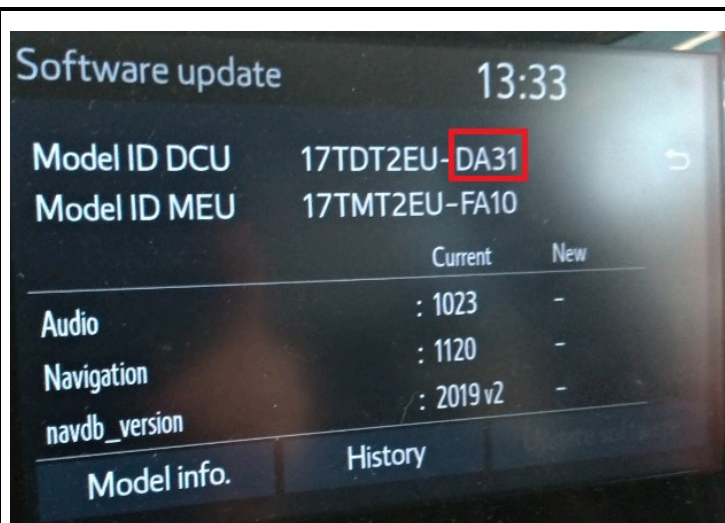

Ostrzeżenie

Identyfikator modelu modułu DCU 17CY:
Sprawdź identyfikator modelu:
„DA30/31”

8. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA — INSTALACJA RC 2002+

Aktualizacja oprogramowania RC 2002+ dotyczy WYŁĄCZNIE pojazdów z CY17+ (MM19).

Konieczne jest włączenie następujących funkcji:

- Usunięcie funkcji SDL (Smart Device Link)
- Naprawa kilku usterek w CY17+ (MM19)

Czas aktualizacji oprogramowania to około 10 minut.

- a. WŁĄCZ SILNIK, NACISKAJĄC PRZYCISK URUCHAMIANIA (START) PRZY WCIŚNIĘTYM PEDALE HAMULCA; W PRZYPADKU POJAZDÓW Z NAPĘDEM HYBRYDOWYM POWINNA ZOSTAĆ WYŚWIELLONA INFORMACJA O WŁĄCZENIU TRYBU READY.

Uwaga


Jeśli uruchamiasz silnik, pojazd musi znajdować się na zewnątrz lub musi być zamontowane urządzenie odciągające spaliny.




PRZESTROGA

Pozostaw silnik uruchomiony przez całą procedurę.

- b. NACIŚNIJ PRZYCISK „SETUP” (KONFIGURACJA), ZNAJDUJĄCY SIĘ Z BOKU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ

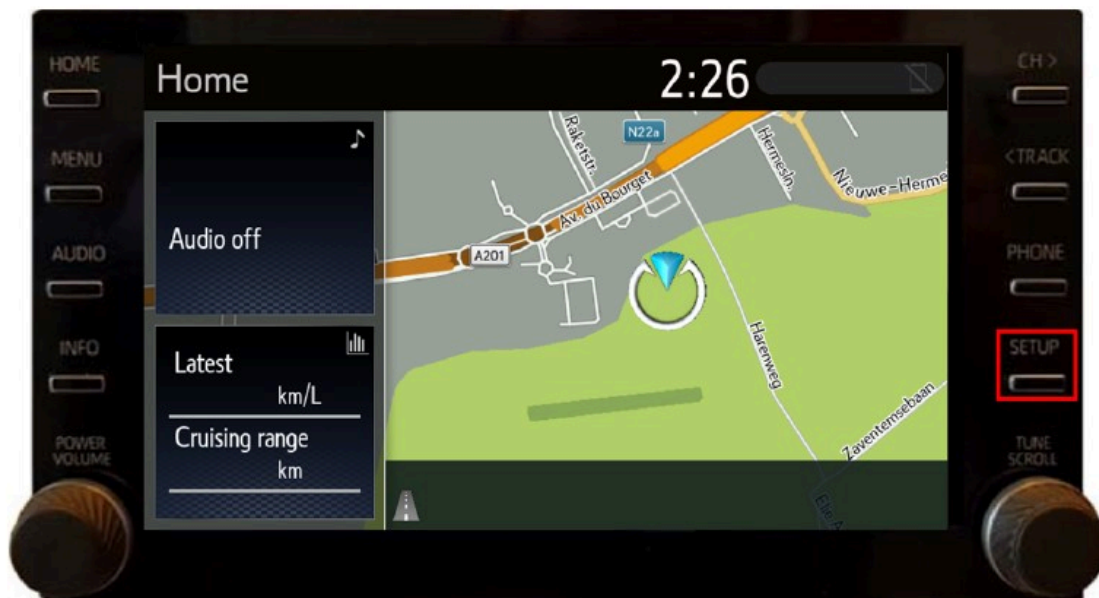

c. W MENU „SETUP” PRZEJDŹ W DÓŁ DO POZYCJI „SOFTWARE UPDATE”.

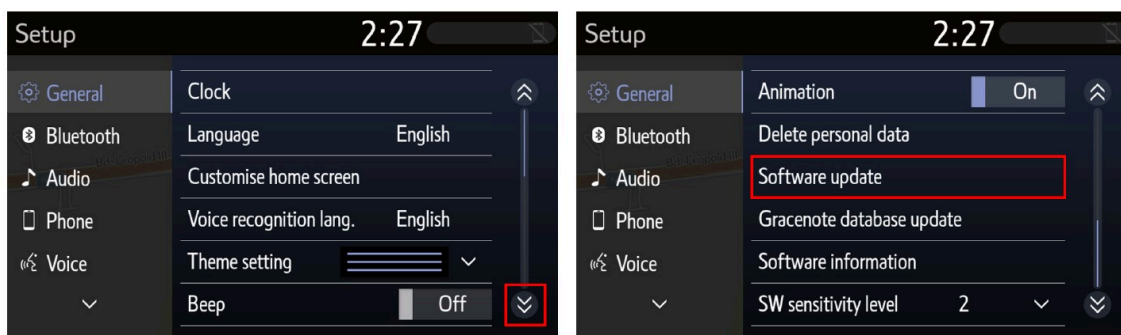

d. W MENU "SOFTWARE UPDATE" WYŚWIETLANA JEST AKTUALNIE ZAINSTALOWANA WERSJA OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE DCU JEST PRZEDSTAWIONE W POZYCJI "AUDIO".




- e. WSUŃ PRZYGOTOWANY CZARNY NOŚNIK USB 2, TAK JAK OPISANO W PUNKCIE „[PUNKT 2: PRZYGOTOWANIE OPROGRAMOWANIA](#)”, DO GNIAZDA USB POJAZDU. PLIKI AKTUALIZACJI ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE WYKRYTE. PROCES AKTUALIZACJI ZOSTANIE URUCHOMIONY W CIĄGU 5 SEKUND OD PODŁĄCZENIA CZARNEGO NOŚNIKA USB 2.
- f. WYŚWIETLONA ZOSTANIE NOWA WERSJA OPROGRAMOWANIA DCU. POTWIERDŹ, NACISKAJĄC "UPDATE SOFTWARE".

Uwaga

Wersja oprogramowania pokazana na ilustracji może nie być najnowsza.



- g. WYŚWIETLONE ZOSTANĄ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA: WYBIERZ "OK". ZOSTANIE WYŚWIETLONY EKRAN "TERMS OF SERVICE": WYBIERZ OPCJĘ "AGREE", ABY KONTYNUOWAĆ AKTUALIZACJĘ.

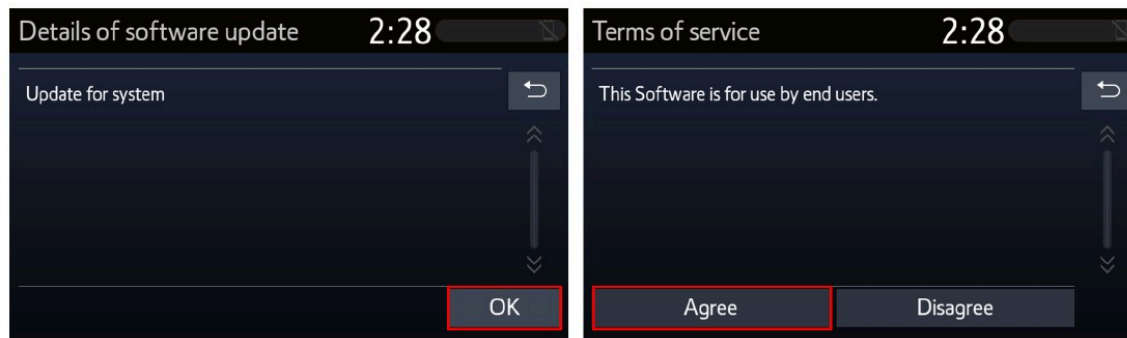




PRZESTROGA

W tym momencie rozpocznie się najważniejsza część aktualizacji oprogramowania.

- Upewnij się, że silnik jest włączony.
- Nie wyłączaj silnika.
- Nie wyjmuj nośnika USB.

W przypadku, jeśli te wymogi nie zostaną spełnione, dojdzie to uszkodzenia jednostki głównej, które nie będzie objęte gwarancją.

- h. NA WYSKAKUJĄCYM EKRANIE ZOSTANIE WYŚWIETLONY ROZMIAR AKTUALIZACJI. NACIŚNIJ PRZYCIŚK "YES", ABY ROZPOCZĄĆ AKTUALIZACJĘ. WYŚWIETLANY BĘDZIE EKRAN Z PASKIEM POSTĘPU. PROCES AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA DCU MOŻE ZAJĄĆ OK. 10 MINUT. POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI WYŚWIETLANYMI NA EKRANIE.

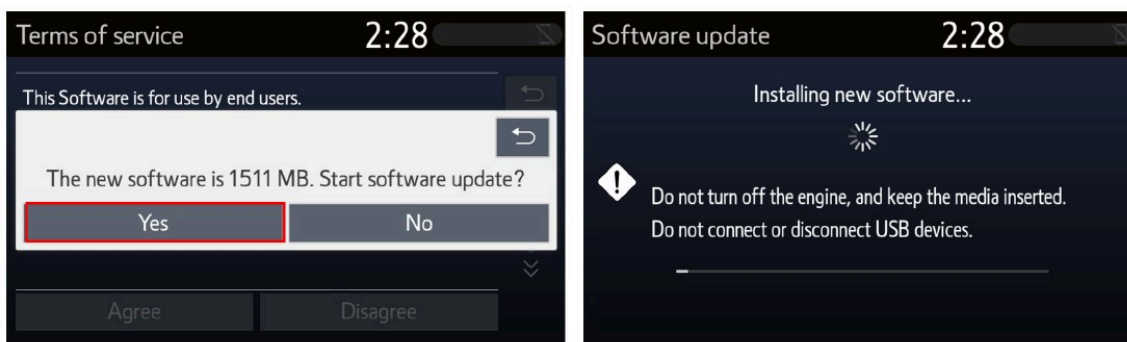

- i. POCZEKAJ NA WYŚWIETLENIE EKRANU POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE AKTUALIZACJA JEST GOTOWA, I POSTĘPUJ ZGODNIE Z ZALECENIAMI BEZPIECZEŃSTWA.



- j. WYŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK SILNIKA. ODCZEKAJ 1 MINUTĘ. WŁĄCZ PRZEŁĄCZNIK SILNIKA. POZWÓL SYSTEMOWI MULTIMEDIALNEMU URUCHOMIĆ SIĘ CAŁKOWICIE, AŻ DO WYŚWIETLENIA EKRANU GŁÓWNEGO. POCZEKAJ, AŻ SYSTEM SIĘ URUCHOMI, A NASTĘPNIE ODCZEKAJ OKOŁO 2 MINUTY, ZANIM WYKONASZ JAKIEKOLWIEK INNE DZIAŁANIE NA EKRANIE MULTIMEDIALNYM.
- k. ODŁĄCZ CZARNY NOŚNIK USB 2.
- l. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA RC 2002+ MODUŁU DCU JEDNOSTKI GŁÓWNEJ ZOSTAŁA POMYŚLNIE UKOŃCZONA.
- m. SPRAWDŹ, CZY OPROGRAMOWANIE ZOSTAŁO PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANE. PRZEJDŹ Z POWROTEM DO MENU "SOFTWARE UPDATE" (AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA), ABY SPRAWDZIĆ, CZY ZAINSTALOWANE ZOSTAŁO PRAWIDŁOWE OPROGRAMOWANIE. NOWO ZAINSTALOWANE OPROGRAMOWANIE MODUŁU DCU JEST TERAZ WYŚWIETLANE JAKO BIEŻĄCE.

Software update 13:33 Model ID DCU 17TDT2EU-DA31 Model ID MEU 17TMT2EU-FA10 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Current</th> <th>New</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Audio</td> <td>: 1023</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Navigation</td> <td>: 1120</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>navdb_version</td> <td>: 2019 v2</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Model info. History		Current	New	Audio	: 1023	-	Navigation	: 1120	-	navdb_version	: 2019 v2	-	Ostrzeżenie Identyfikator modelu modułu DCU 17CY: Sprawdź identyfikator modelu: „DA30/31” Sprawdź wersję audio: „1075”
	Current	New											
Audio	: 1023	-											
Navigation	: 1120	-											
navdb_version	: 2019 v2	-											

Uwaga Wersja oprogramowania pokazana na ilustracji może nie być najnowsza.

9. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI WYSTĄPIENIA KOMUNIKATU O BŁĘDZIE

Update failed. Please check the content of the USB device and try again. If the multimedia system does not recover, part replacement may be required. Error code:004	Please disconnect the USB device and check the content of the USB device. The system will recover by turning off/on the engine. Error code:002
---	---

Jeśli podczas aktualizacji oprogramowania wystąpił jakiś problem, spróbuj ponownie wykonać aktualizację, wykonując czynności opisane w tym biuletynie serwisowym. W większości wypadków możliwe będzie ponowne wykonanie procedury aktualizacji oprogramowania poprzez wyłączenie/ponowne włączenie przełącznika silnika i wykonanie aktualizacji oprogramowania.

Aby uniknąć problemów podczas instalacji aktualizacji oprogramowania, nie wyjmuj nośnika USB z gniazda, ani nie wyłączaj przełącznika silnika, o ile nie zostanie to zalecone. Jeśli te wymogi nie zostaną spełnione, dojdzie to uszkodzenia modułu i konieczności jego wymiany, która nie będzie objęta gwarancją.

Poniżej przedstawiono kody błędów związanych z aktualizacją oprogramowania oraz wymagane czynności:

Kod błędu	Szczegóły	Wymagane czynności
001	Aktualizacja nie powiodła się, parametry pojazdu	Działanie układu zostanie przywrócone po wyłączeniu/ponownym włączeniu przełącznika silnika; jeśli moduł multimedialny nie uruchomi się, może być wymagana wymiana elementu.
002	Brak parametru pojazdu	Działanie układu zostanie przywrócone po wyłączeniu/ponownym włączeniu przełącznika silnika.
003	Urządzenie USB zostało odłączone	Działanie układu zostanie przywrócone po wyłączeniu/ponownym włączeniu przełącznika silnika.
004	Aktualizacja nie powiodła się, parametry pojazdu	Działanie układu zostanie przywrócone po wyłączeniu/ponownym włączeniu przełącznika silnika; jeśli moduł multimedialny nie uruchomi się, może być wymagana wymiana elementu.
005	Aktualizacja nie powiodła się, kopiowanie pliku	Działanie układu zostanie przywrócone po wyłączeniu/ponownym włączeniu przełącznika silnika; jeśli moduł multimedialny nie uruchomi się, może być wymagana wymiana elementu.
006	Aktualizacja nie powiodła się, instalacja	Działanie układu zostanie przywrócone po wyłączeniu/ponownym włączeniu przełącznika silnika; jeśli moduł multimedialny nie uruchomi się, może być wymagana wymiana elementu.
007	Aktualizacja nie powiodła się, weryfikacja	Działanie układu zostanie przywrócone po wyłączeniu/ponownym włączeniu przełącznika silnika; jeśli moduł multimedialny nie uruchomi się, może być wymagana wymiana elementu.
008	Aktualizacja nie powiodła się, instalacja wstępna	Działanie układu zostanie przywrócone po wyłączeniu/ponownym włączeniu przełącznika silnika; jeśli moduł multimedialny nie uruchomi się, może być wymagana wymiana elementu.

Rejestracja aktualizacji przez kanał gwarancji

Ważne

1. Celem rejestracji jest:
 - a. Monitorowanie wskaźnika realizacji.
 - b. Umożliwienie śledzenia potencjalnych problemów.
 - c. Aktualizacja stanu otwartych kampanii w CWS i Techdoc.
2. Uszkodzenia zestawu audio lub modułu nawigacji spowodowane niedostosowaniem się do procedury aktualizacji nie będą objęte gwarancją.

Kod OP	Działanie	Czas	OFP	T1	T2
RETROFIT T2	Aktualizacja 19MM w modelach Toyota RAV4, Corolla z układem nawigacji	1,5	-	-	-
RETROFIT T3	Aktualizacja 19MM w modelach Toyota Corolla bez układu nawigacji	1,0	-	-	-

Aktualizacja CY17 DCU przed rozpoczęciem aktualizacji właściwej

1. **JEŚLI WERSJA OPROGRAMOWANIA JEST STARSZA OD POZIOMU MINIMALNEGO DLA DANEGO ID MODELU (PONIŻSZA TABELA), PRZEJDŹ DO PUNKTU 2. W PRZECIWNYM WYPADKU WRÓĆ DO PUNKTU [SPRAWDŹ AKTUALNĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA](#)**

Kod modelu	Poziom minimalny	Odnosnik do najnowszego oprogramowania.
17TDT1EU-DA01: Dotyczy: Corolla <u>T1 DCU</u> (z DAB)	1011	Wersja oprogramowania DCU: 1042
17TDT1EU-DA02: Dotyczy: Corolla <u>T1 DCU</u> (bez DAB)	1011	Wersja oprogramowania DCU: 1042
17TDT2EU-DA01: Dotyczy: <u>T2 DCU</u> (z DAB)	1011	Wersja oprogramowania DCU: 1042
17TDT2EU-DA02: Dotyczy: <u>T2 DCU</u>	1011	Wersja oprogramowania DCU: 1042

2. **ZAKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIE DCU DO NAJNOWSZEJ WERSJI**


1. Pobierz odpowiednie oprogramowanie DCU z powyższej tabeli.
2. Rozpakuj pobrany plik .zip i wypakuj plik zawartość folderu (sam plik .kwi) na 1 nośnik pamięci USB, bezpośrednio do głównego katalogu.

Ważne

Nośnik USB inny, niż 3 nośniki użyte do aktualizacji


Dane techniczne i wymagania dotyczące nośnika USB:

- Musi być standardowym urządzeniem pamięci masowej USB 2.0
- Pamięć USB powinna być pusta (jeśli tak nie jest, wykonaj „szybkie formatowanie FAT32”).
- Pojemność pamięci USB powinna wynosić co najmniej 2GB (np. rozmiar pliku aktualizacji oprogramowania DCU = 0,5 GB)

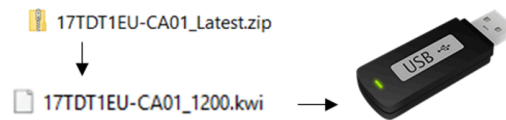

3. Włącz zapłon i uruchom silnik pojazdu (lub tryb READY w pojazdach z napędem hybrydowym). Pozostań w tym trybie aż do zakończenia tej procedury.


Ważne: upewnij się, że pojazd jest w trybie gotowości, nie tylko ACC/IG ON. W przeciwnym razie, istnieje ryzyko przerwania aktualizacji, gdy pojazd wyłączy się automatycznie po pewnym czasie.

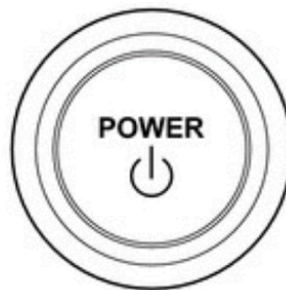



4. Pozwól systemowi multimedialnemu uruchomić się całkowicie, aż do wyświetlenia ekranu głównego.

5. Naciśnij przycisk "Setup", znajdujący się w bocznej części jednostki głównej.

Uwaga: Lokalizacja przycisku może się różnić w zależności od wersji urządzenia. Ilustracja jest wyłącznie poglądowa.

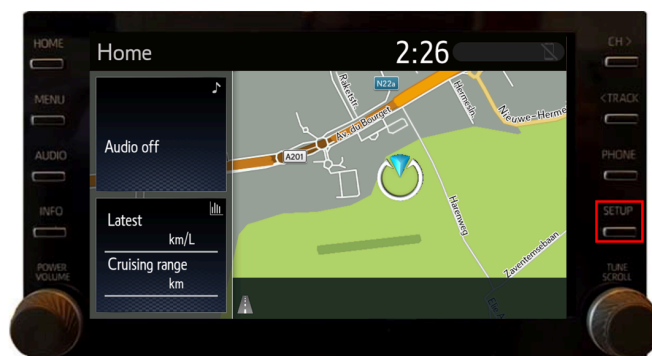

6. W menu "Setup" przejdź w dół do pozycji "Software Update".

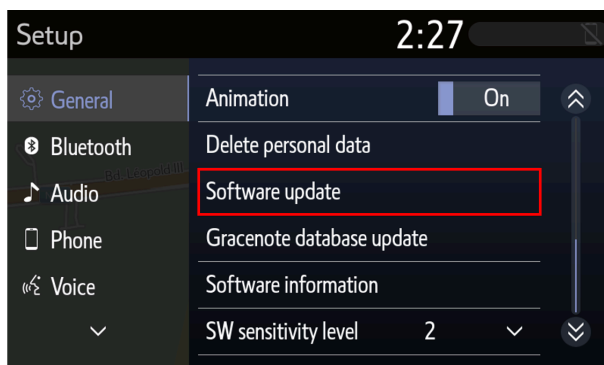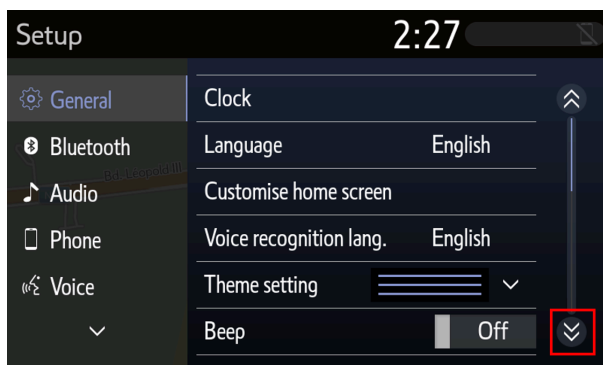

7. W menu "Software Update: (Aktualizacja oprogramowania)" wyświetlane jest aktualnie zainstalowane oprogramowanie. Oprogramowanie DCU jest przedstawione w pozycji "Audio".



8. Włóż pamięć USB do gniazda USB. Pliki aktualizacji zostaną automatycznie wykryte.

Uwaga: Lokalizacja gniazda może się różnić w zależności od wersji pojazdu. Ilustracja jest wyłącznie poglądowa.





9. Zostanie wyświetlona nowa wersja oprogramowania zestawu DCU. Potwierdź, naciskając "Update software".

Uwaga: Wersja oprogramowania pokazana na ilustracji może nie być najnowsza.

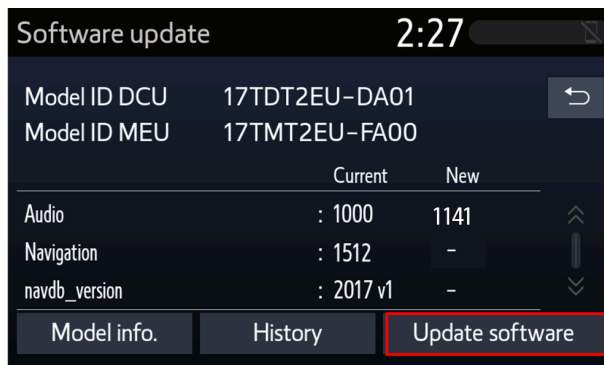
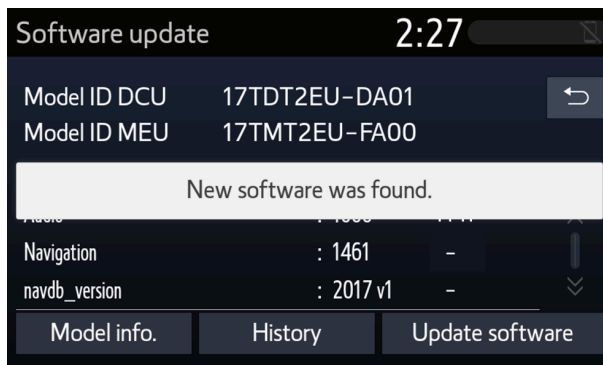


10. Wyświetlone zostaną szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji oprogramowania: wybierz "OK". Zostanie wyświetlony ekran "Terms of service": wybierz opcję "Agree", aby kontynuować aktualizację.

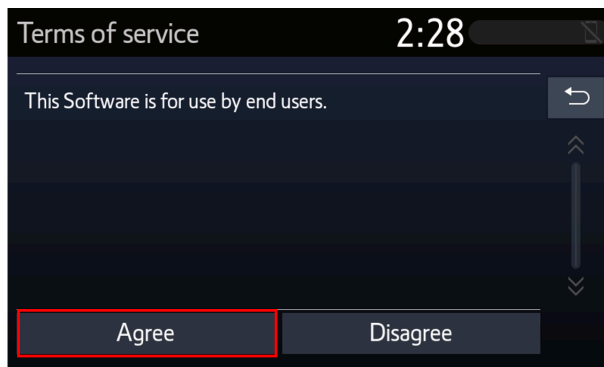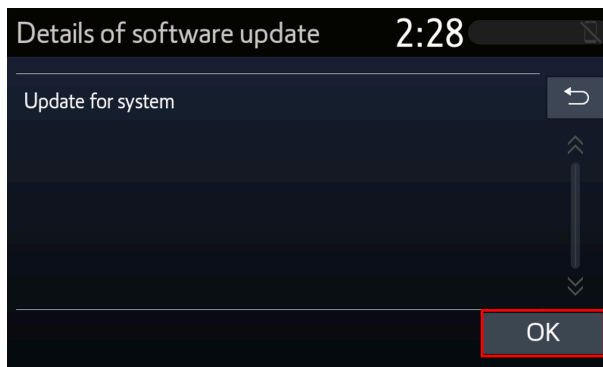


11. Na wyskakującym ekranie zostanie wyświetlony rozmiar aktualizacji. Naciśnij przycisk "Yes", aby rozpocząć aktualizację. Wyświetlany będzie ekran z paskiem postępu. Proces aktualizacji oprogramowania DCU może zająć ok. 10 minut.

Uwaga: postępuj zgodnie z zaleceniami wyświetlanymi na ekranie. Wielkość aktualizacji może być różna.

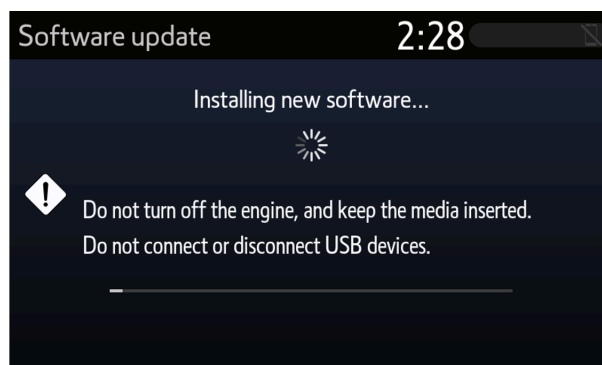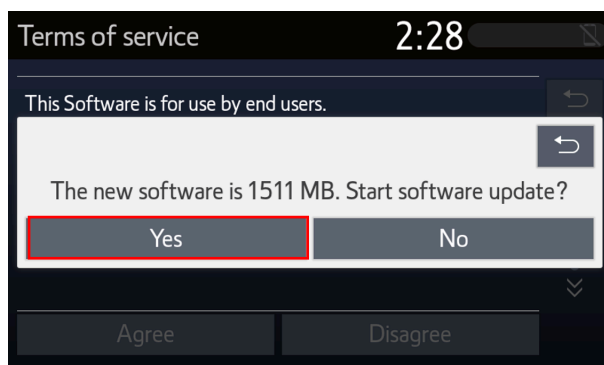

12. Poczekaj na wyświetlenie ekranu potwierdzającego, że aktualizacja jest gotowa, postępując zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa.

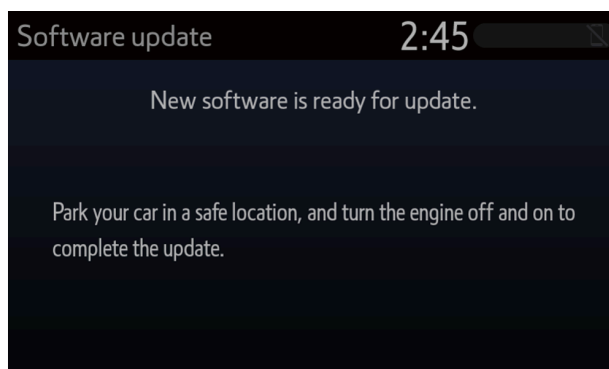


13. Przetaw wyłącznik zapłonu do położenia OFF. Odczekaj 1 minutę.

14. Włącz zapłon.




Pozwól systemowi multimedialnemu uruchomić się całkowicie, aż do wyświetlenia ekranu głównego.

15. Przejdź z powrotem do menu "Software Update" (Aktualizacja oprogramowania), aby sprawdzić, czy zainstalowane zostało prawidłowe oprogramowanie. Nowo zainstalowane oprogramowanie modułu DCU jest teraz wyświetlane jako bieżące.

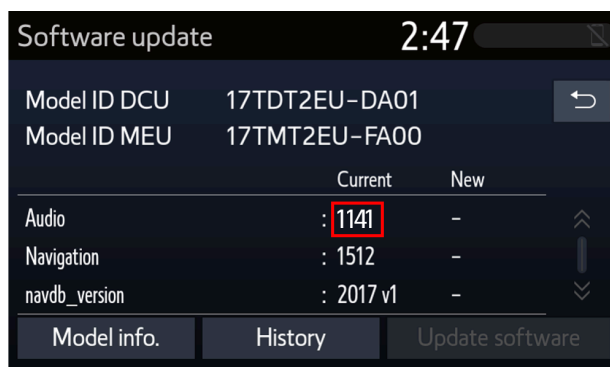

3. **WYŁĄCZ ZASILANIE POJAZDU.**

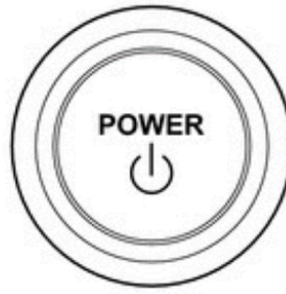

4. **WRÓĆ DO [SPRAWDŹ AKTUALNĄ WERSJĘ OPROGRAMOWANIA](#)**